Citation

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出屬公開番号

# 特開平8-56950

(43)公開日 平成8年(1996)3月5日

(51) Int.Cl. 8 義別記号 FI A61B 17/04 B 2 5 J 13/00

A61B 17/04

特爾平7-21101 591286579 (71)出额人

平成7年(1995) 1月13日

1994年1月13日

米国 (US)

エシコン・インコーポレイテッド

ETHICON, INCORPORAT ED

アメリカ合衆国、ニュージャージイ州、サ

マービル、ユー・エス・ルート 22

(72)発明者 デビッド・デマレスト

> アメリカ合衆国、07054 ニュージャージ イ州、パーシッパニー、サウス・ビヴァー

ウィック・ロード 709

升理土 田澤 博昭 (外1名)

最終頁に競く

(54) [発明の名称] 縫合針の位置揃え兼供給装置のためのロボット制御システムおよび縫合針の自動供給装置の制御 方法

(57) [要約]

(22)出綴日

(32) 後先日


(33) 優先權主張國

(31)優先極主張番号 181624

(修正有)

【目的】 総合針を嵌合装置へ自動的に転送して更に処 理を行う場所へ搬送するための総合針供給装置の制御シ ステムおよび縫合針の自動供給装置の制御方法。

【構成】 総合針供給装置は総合針を摘み上げ嵌合装置 へ配置するための把持手段を有する1台またはそれ以上 のロボットを含む。制御システムは送りコンベアを一時 停止させて供給装置のためのドエル周期を作成するため の制御装置と、制御装置と通信して送りコンベア上の1 つまたはそれ以上の所定の位置で総合針を画像化するた めと認識した縫合針についての画像追跡装置と、メモリ 一手段に記憶してある位置および方向についてのデータ にアクセスするためとロボットの一台が各々の位置およ び方向データに従って画像化した総合針を拾い上げ嵌合 装置へ配置できるようにするためのロボット制御装置と を含む。

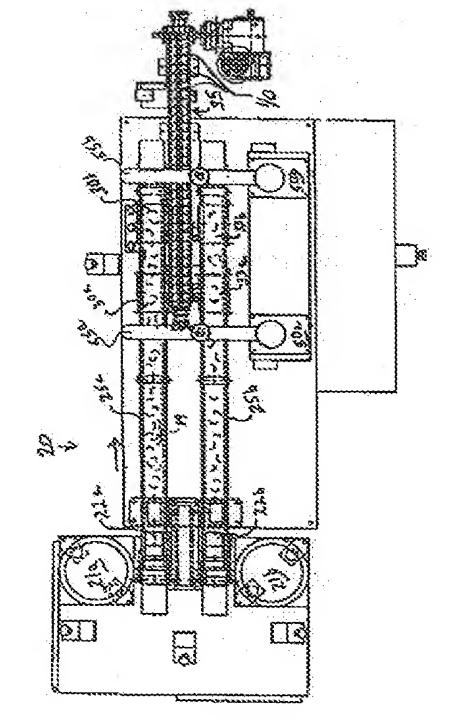

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 無作意な位置におかれた縫合針を更に処理する位置へ自動的に移動させるための縫合針供給装置のための制御システムであって、前記縫合針供給装置は前記縫合針を取り出し配置するための把持手段を各々が有する1台またはそれ以上のロボットを含み、

- (a) 前記コンベア手段を一旦停止させ前記供給装置の ためにドエル周期を生成するための制御手段と、
- (b)前記制御手段と通信して前記コンベア手段上の1つまたはそれ以上の所定の位置にある縫合針を画像化するためと前記ドエル周期の間に各々の画像化した縫合針についての位置および方向に関するデータを調べるための画像追跡手段と、
- (c) 前記画像追跡手段から受信した前記位置と方向の データを一時的に記憶させておくためのメモリー手段 と、
- (d)前記メモリー手段から前記画像化した縫合針に対応する前記記憶してある位置と方向のデータを取り出し、前記ロボットの1台に前記各々の位置と方向のデータに従って前記画像化した縫合針を摘み上げ前記嵌合装置に前記縫合針を配置させるためのロボット制御手段と、

を含むことを特徴とする制御システム。

【請求項2】 無作意な位置におかれた縫合針を乗せる第1のコンベアと複数の縫合針嵌合装置を配置してある第2のコンベアと前記送りコンベアから縫合針を拾い上げるための把持手段を各々が有する1台またはそれ以上のロボット手段を有する1つの位置から別の位置へ手術用縫合針を供給するための自動供給装置を制御するための方法であって、

- (a) 前記第1のコンベアを一旦停止させて前記供給装置のためのドエル時間を生成する段階と、
- (b) 前記ドエル時間の間に画像追跡手段を用いて前記 コンベア上の前記縫合針を画像追跡し前記1台またはそ れ以上のロボット手段で受け入れ可能な縫合針の位置を 調べる段階と、
- (c)前記1台またはそれ以上のロボットの把持手段により前記受け入れ可能な縫合針位置にある前記縫合針を拾い上げる段階と、
- (d) 前記縫合針嵌合装置の1つに各々の縫合針を装置してこれを更に搬送する段階とを含むことを特徴とする方法。

#### 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【産業上の利用分野】本発明は一般に縫合糸をすでに装着してある外科用縫合針などの縫合糸付き縫合針を自動的に作成するための装置に関し、より特定すれば無作意な位置にある外科用縫合針を1つの場所に自動的に移動しこれの方向を揃えて別の場所へ搬送する針供給装置のための制御システムに関する。

#### [0002]

【従来の技術】大半の縫合糸付き縫合針、すなわち今日外科医や医療関係者が使用しているような一端に縫合糸を装着してある縫合針は、米国特許第3,611,551号、第3,980,177号、第4,922,904号などに説明されているように、手動および半自動的な方法を用いて製造されている。例えば、米国特許第3,611,551号で解説しているように、スエージ下降するため縫合針内に縫合糸を正確に配置し、異なる太さ(ゲージ)の撚糸をスエージ加工圧を増加または減少させるにはオペレータによる手作業が必要となる。この処理工程はスエージ加工を行うために手動位置合わせが必要なことから人件費と効率の面で高価である。

【0003】今日、縫合糸の素材は糸巻きまたは芯や被駆動スプールに巻いた状態で供給され、これを切断しスエージ加工しようとする縫合針の端部に配置する。米国特許第3,980,177号では、縫合芯の材料はスプールから供給され回転式のテンションラックを通り、ここで一様な長さに燃糸が切断される。つまり、縫合糸の長さはラックの大きさで決まり、ラックに巻き取られた燃糸材料を切断するためにはラックの調整を手作業で行う必要がある。更に、異なる長さの燃糸を所望する場合には毎回ラックを手作業で変更する必要がある。

【0004】米国特許第4,922,904号では、撚糸材料はボビンに巻いた状態で供給され、様々なガイド手段とヒーターを通って素材を延伸させ、その後縫合針の圧着溝に挿入される。本明細書に図示した1つの実施例では、スエージ加工する前に縫合針の圧着溝内に垂らした縫合糸を位置合わせするために高精細テレビジョン・モニター手段が必要である。同実施例では、回転エンコーダ装置を用いてボビンから引き出した縫合糸素材の長さを決定してから切断している。別の実施例では、不定長の縫合糸材料を縫合針にスエージ加工した後、縫合針一縫合糸アセンブリを所定の距離だけ送り出してから切断し、所定の長さの縫合糸を得ている。つまり、一定の長さの縫合糸材料を得るには、注意深い操作と精密な制御が毎回必要であり、これらの作業に用いる工程は人時間工賃と効率の面でも高価である。

## [0005]

【発明が解決しようとする課題】かかる従来の問題点に鑑み、完全に自動化しかつ縫合針に縫合糸を圧着するために自動スエージ装置へ搬送する縫合針を自動的に供給できる縫合糸付き縫合針製造包装システムを提供するのが非常に望ましい。

【 0 0 0 6 】 自動スエージ部へ次々と送り出す縫合針の向きを効率的かつ正確に揃えることが出来る縫合針位置揃え装置を提供することも非常に望ましい。

【0007】縫合針位置揃え兼搬送機能の効率ならびに完全性を維持するためのロボット制御システムを提供す

ることが更に望ましい。

【0008】従って、本発明の目的は正しい方向を向いた個々の縫合針を完全自動式縫合針スエージング装置へ搬送する自動縫合針位置揃え装置のための制御システムを提供することである。

【 0 0 0 9 】本発明の別の目的は、頻繁な手作業からオペレータを事実上解放する経済的な経合針の位置揃え装置を提供することである。

【 0 0 1 0 】本発明の更に別の目的は縫合針の位置揃え 機能の完全性を維持し位置揃えし方向を揃えた縫合針を 完全自動縫合針スエージング装置へ高速かつ効率的に搬 送できるようにする自動縫合針位置揃え装置のためのロ ボット制御システムを提供することである。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】本発明の目的は、前進す るコンベア上に無作意に位置する縫合針を嵌合装置へ自 動的に搬送し、さらに自動縫合針スエージング装置へ搬 送するための縫合針供給装置のための制御システムによ って実現される。該縫合針供給装置は縫合針を摘んで置 き直すための把持装置を各々が有する1台またはそれ以 上のロボットを含む。該制御システムは、前進するコン ベアをいったん停止させて供給装置のためのドエル周期 を作成するための制御装置と、前進するコンベア上の1 つまたはそれ以上の所定の位置で縫合針を視覚的に認識 するためと該ドエル周期の間に認識した各々の縫合針に ついての位置および方向のデータを決定するための視覚 的追跡装置と、前記視覚的追跡装置から受信した前記位 置および方向のデータを一時的に記憶しておくためのメ モリー装置と、視覚的に認識した縫合針に対応する記憶 した位置および方向のデータを前記メモリー装置から取 り出すためと前記ロボットの1台が認識した縫合針を各 々の位置および方向のデータに従って取上げ該縫合針を 嵌合装置に装着できるようにするためのロボット制御装 置を含む。

【0012】縫合針位置揃えシステムには前述のような方法で作動する第2のロボット・アセンブリ手段を冗長性視覚的追跡装置とともに設けてある。冗長性はシステムが毎分60本で連続的に絶え間なく流れる縫合針を自動スエージング装置へ供給できるように設計してある。【0013】

【実施例】本発明のさらなる利点および特徴は、以下の 詳細な説明と本発明の好適実施例を特定しまた図示する 添付の図面とを合わせて吟味熟読することにより明らか となろう。

【0014】本発明は、各種寸法の手術用縫合針を自動的に仕分け選別し、自動スエージング装置へ搬送し、ここで各々の縫合針に縫合糸を装着させるように設計した縫合針供給装置のための制御システムに関する。一般的な手術用縫合針19は円柱上の部分7、湾曲した針先部分8、縫合糸を受け入れる端部または縫合糸をスエージ

加工するための開口部5を有し、これを図2に図示してある。

【0015】一般に、図1に図示した縫合針仕分工程10において、段階11で縫合針は第1に振動するボールに載せられ、段階12で自動的に向きを揃え、段階13で直線的に半透明の前進するコンベアへ供給され、段階14で視覚追跡システムにより縫合針の方向ならびに位置についての評価を行い、段階15でロボット装置により嵌合かとげられ、段階16でロボット装置により嵌合かり上げられ、段階16でロボット装置により嵌合かり指述が、最終的に段階17で多軸移動手段により搬送され後続のスエージング加工装置へ更に送り出される。各々の段階を実行するのに使用する装置について以下で詳細に説明する。縫合針位置揃え装置の詳細な説明は、本発明の譲受人と同じ譲受人に譲受される同時出願中の特許出願第181,600号(事件番号8920)に見ることが出来る。

【0016】縫合針位置揃え供給装置20の好適実施例は、図3(a)にシステムの上面図、図3(b)に側面図が図示してある。本明細書に図示したように、縫合針19は2台の振動するボールまたはホッパ21a、21bの各々にまとめて供給され、ここでそれぞれの仕分選別アセンブリ22a、22bを使って1本ずつ分けられ、2台の半透明コンベア25a、25bは方向の不揃いな縫合針19を図3(a)の矢印で示した方向に搬送し、その位置と方向を遠隔的に配置した視覚的追跡システムにより評価する。追跡システムについては図3(b)に関連して以下で説明する。

【0017】本追跡システムは、(透過光式)照明台3 Oa、30bの上を縫合針が前進する際に半透明コンベ ア25aの上に載せられた縫合針各々の方向と位置を評 価し、さらに(透過光式)照明台33a、33bの上を **縫合針が前進する際に半透明コンベア25**bの上の各々 の縫合針の方向と位置も評価する。視覚追跡システムか ら得られた方向と位置に関する情報を処理し2台のロボ ット・アセンブリ50a、50bが利用できる情報に変 換して、各々のロボットの把持部55a、55bに指令 し、半透明コンベアの一方から識別した縫合針を拾い上 げて図3(a)に図示した半透明コンベアと同じ方向に 前進している精密コンベア上に配置してある各々の嵌合 舟40へ移動させる。本発明の制御システムは、ロボッ トの把持部、たとえばロボット・アセンブリ50aの把 持部55a等に命令してシステムのドエル周期、すなわ ちコンベアが一時停止している間に追跡した縫合針を2 台のコンベア25a、25bの一方からつまみ出す。無 作意に配置した縫合針19の方向が把持部55a、55 bのいずれかで取り出せないような方向にあるとき、ま たは移動範囲外にあるため精密コンベア上へ縫合針を載 置できない場合、制御システムは回復手順を実行して、 毎分60本の速度でスエージ加工する自動高速スエージ ング装置(図示していない)へ精密コンベアが供給する 縫合針に欠品が出ないようにする。

【0018】好適実施例において、各々のコンベア25 a、25bのタイミングは同一だが、ドエル周期は相互に違っている。タイミングがずらしてあるため、視覚追跡システムは一方の前進するコンベアたとえば25aの上の縫合針を識別し、両方のロボットが他方の前進コンベア25bから縫合針を取り出して精密コンベアの各々の嵌合舟に各々の縫合針を載置する。同様に、両方のロボットが前進するコンベア25aから縫合針を取り出している間、視覚追跡システムはもう一方の前進コンベア25bの縫合針を識別する。

【0019】自動スエージ/巻き付け処理10の第1の 段階は供給装置例えばボールまたはホッパから縫合針分 別アセンブリへ所定の量の縫合針19を供給することで ある。図4の側面図に図示した好適実施例では、振動式 ホッパまたはボール21に適当な光学式または機械式計 数装置たとえばセンサープレート24を設けて、6本ま での縫合針がいちどに選別アセンブリへ供給されるよう にしている。縫合針19は振動式ホッパ21からゲート 18へ供給され、重力によって縫合針選別アセンブリ内 を落下するが、これには一連の偏向扉23a、23bと トラップ扉23c、23dが含まれており、交互に2つ の位置に移動して落下してくる縫合針の半分を仕切られ た2つのシュートの各々に落下させ、可動式の半透明コ ンベア25a、25bへ最終的に載置する。図4に図示 した位置に偏向扉23aがあるとき、縫合針選別アセン ブリ22に投入された縫合針19はすべて落下の方向が 曲げられて外側の受け皿へ落とされ、ここから縫合針は 更にホッパ21へ戻される。偏向扉22aが図4の破線 で示した偏向原23 a'の第2の位置にある場合、仕分 アセンブリを落下中に縫合針19が12本までセンサー 44で計数され、偏向扉23bとトラップ扉23c、2 3 dの適当な切り換えにより一本づつに分けられる。偏 向扉23a、23bとトラップ扉23c、23dの往復 運動は6本ずつの縫合針が各々のコンベア25a、25 bの2系統に1度に配置されるようにタイミングを合わ せてある。好適実施例では、この本数の縫合針が載置さ れると前進するコンベア上で約8インチの長さを占有 し、これによって縫合針同志が載置されたときに十分に 離れるようにしてある。望ましくは、偏向扉23a、2 3 b が自動制御システムの制御下に往復運動し、2つの 位置の間で交互に位置が変わるようにタイミングをと り、3本ずつの縫合針が各々の落下シュート26、28 を通って各々の半透明前進コンベア上へ落下できるよう にする。両方の偏向扉23a、23bは各々円柱状のの ピストン27a、27bおよび適切な電磁石または油圧 モーター(図示していない)で駆動される。半透明の前 進コンベア25a、25bに載置する縫合針19はどれ も位置がバラバラで、方向がそろっていないことを理解 するべきである。望ましくは、各々の半透明前進コンベア25a、25bは毎秒4インチ(4インチ/秒)の一定した速度で駆動され図3(a)に図示したように精密コンベアと平行に走る無限ベルト式のコンベアとするのが望ましい。

【0020】前述のように、また図3(a)に示すよう に、ロボット・アセンブリは各々の縫合針分別アセンブ リ22a、22bの後方で精密コンベアと半透明の前進 コンベアの両方に近い位置に配置した2台のロボット5 Oa、50bを含む。本明細書で説明する好適実施例で は、各々のロボット・アセンブリ50a、50bはアデ プト社6048型ロボットで、各々のロボットに対応す るアデプトCC制御装置で制御すると毎分40回程度の 速度で縫合針の移動を実行する能力を有している。各々 のロボットは4軸SCARA (選択的コンプライアンス アセンブリ・ロボット・アーム)型ロボットで、4つ の関節を含む。関節1は±100°の回転運動範囲を有 する肩関節、関節2は±140°の回転運動範囲を有す る肘関節、関節3は上下運動の方向に150ミリメート ルまでロボットの指先を運動させる移動運動を提供し、 関節4は手首関節で指先の±360°の回転運動を提供 する。ロボットの把持部55a、55bは各々のロボッ ト・アセンブリ50a、50bの指先に装着してあり、 空気シリンダ(図示していない)から供給する圧力によ って把持動作を提供することが出来る。

【0021】図3(b)を参照すると、一方向に向いた手術用縫合針を毎秒1本(1縫合針/毎秒)自動スエージ装置へ転送するのに十分な速度で駆動モータ・アセンブリ42により駆動される精密コンベア35が図示してある。前進コンベア25a、25bを駆動するために同様な駆動モータ・アセンブリを設けてある。詳細については後述するように、各々の駆動モータ・アセンブリ42、43は制御システム69とインタフェースしこれの制御下に作動して、前進運動を一時停止させ、前進コンベアから精密コンベアへの縫合針の取り出しと移動を行えるようにしてある。好適実施例において、制御システム69はアデプト・ロボット制御装置および視覚的追跡システムの部材とデジタル的に通信して供給システムを制御するためのプログラマブル論理制御装置(PLC)を含む。

【0022】図3(b)に図示してあるように、視覚的追跡システムは前進コンベア25aの各々の照明載物台部分30a、30bの上部に1台ずつ配置した2台のビデオカメラ62、64を含む。詳細については後述するが、各々のカメラ62、64から得られた縫合針のビデオ画像はビットマップ処理または適切なデジタル化処理が施され、適当な転送媒体例えば図3(b)に示す通信線67a、67bを経由して遠隔的に配置した制御システムのコンピュータ69へ転送し、ここで画像制御タスク160がビデオ画像を処理し、通信線197経由で各

々のロボット50a、50bヘデータを入力する。コン ベア25a、25bを半透明にし、また各々の部分30 a、30bと33a、33bで透過光照明を当てるよう にして、上部にあるカメラ・アセンブリにより処理用の 鮮鋭なビデオ画像が得られるようにするのが望ましい。 説明の目的で、図3(b)には2本の照明載物台に対応 するビデオカメラが2台62、64だけ図示してあるこ とが理解されよう。しかし、本発明はコンベア25bの 照明部分33a、33bに対応する第2のビデオカメラ の組(図示していない)を含み、前述の通り、ロボット がコンベア25aから縫合針を取り出して配置し直して いる間にコンベア25bの上の縫合針の2進化画像が得 られるように構成してある。本システムに組み込んであ る冗長性によって、スエージング装置へ供給する縫合針 が一時的に不足することはなく、またスエージング装置 へ供給するための向きを揃えた縫合針の最大供給量が達 成されるように構成してある。ロボット技術が進歩した 場合、またロボット・アセンブリが更に速い速度で更に 多くの動きを行えるようになれば、第2の組のカメラと 第2のロボット・アセンブリはもはや必要ではなくな る。更に、十分高速で正確なロボット・アセンブリは移 動するコンベアから無作意に置かれた縫合針を拾い上げ 直接スエージング装置へ向きを揃えて配置することも出 来るようになる。

•

【0023】好適実施例において、各々のカメラ62、64は透過光照明式コンベア25a、25bの各々の約1メートル上方に装置してあり、適当なアダプタを使えば交換自在な焦点距離が10ミリメートルから140ミリメートルの電子制御式望遠レンズを使用している。適切なレンズ制御装置を用いて光量・絞り、焦点、および画角を各々のカメラのレンズについて設定し、RS-232Cリンクを経由してアデプト製制御装置とインタフェースさせてある。

【0024】縫合針選別供給装置のための制御システム のさらなる部材には供給システムを監視し指令するため に使用するSCADAノード(図示していない)が含ま れる。このノードはアデプト製制御装置の各々と独立し たRS-232Cリンクでインタフェースし、これを用 いてデータ情報例えば縫合針のパラメータやエラー・メ ッセージ、および状態メッセージなどを運転中にアデプ ト制御装置へダウンロードする。SCADAノードは商 業的に利用可能なFIXDMACSソフトウェアを走ら せるパーソナル・コンピュータまたはこれに類似の適当 な装置を含む。シリアル通信を用いて後述する縫合針交 換手順の間にFIX/DMACSの「アデプト設定」画 面へ入力した縫合針のパラメータを変更する。オペレー タが縫合針のパラメータを入力してから交換を開始する と、FIX/DMACSノードはこれらのパラメータを ロボット制御装置へ転送する。

【0025】本発明のロボット/視覚制御システム69

は縫合針並べ替え供給システム10により実行する特定 のタスクに各々が関係し、PLC120の制御下に実行 される独立したコンピュータ・ソフトウェアプログラム を含む。実行するタスクと該タスクを有効にするための PLC制御信号の流れ図による表現を図8(a)~図8 (h) に示す。図7に図示したように、本発明のロボッ ト制御システム69用のソフトウェアは8つの主要なタ スクを実行する。ロボット制御タスク150、画像制御 タスク160、コンベア運転制御タスク180、SCA DAノード・インタフェースタスク195、制御パネル タスク260、タスク・マネージャ240、コンベア初 期化タスク190、およびレンズ制御タスク195であ る。上述のこれら8つのタスクのうち、初めの6つのタ スクは後述するように縫合針供給安定状態運転中は作動 状態にある。 図7には更にタスク間のデータの流れとタ スクを起動する信号を図示してある。好適実施例におい て使用しているソフトウェアの言語はアデプト社のV/ V+言語で、これはマルチタスク環境における画像とロ ボット両方の制御を支援するものである。

【0026】各々のロボット・アセンブリ、制御装置、およびカメラの視覚的追跡システムは供給システムが正しく機能するように注意深い較正と設定の手順が必要である。例えば、各ロボット・アセンブリは関節位置を設定し関節の運動限界を規定してロボットが作動したときに構造上の損傷を受けないようにする必要がある。更に、カメラ対ロボットの較正を行い、視覚系システムが経合針の位置座標を正確に計算してロボットが取り出し位置へ動けるようにしなければならない。この手順はカメラの画角と各々のロボットの据付位置の間の変換行列を提供する。

【0027】PLC120はロボット制御装置とロボットの電源投入を行う。ロボット較正手順は電源投入後に起動されロボットの関節を既知の「ホーム」ポジションへ移動させてデジタル・エンコーダ(図示していない)を同期させる。

【0028】PLC120、ロボット制御装置、およびコンベア25a、25bの起動処理は時間的関係が重要である。ロボット制御装置の側から見ると、ROBOTENABLE信号219をPLC120が有効にすると、ロボット制御タスク150、画像制御タスク160、コンベア移動制御タスク180、コンベア初期化タスク190を実行して通常のサイクルを開始する。これによってコンベア25aの移動が開始され、2秒間だけ待って詳細を後述するように第2のコンベア25bを起動する。PLCは同時にもう一方のアデプト・ロボットにもROBOTENABLE信号を有効にする。この方法だと、PLCは縫合針供給システムと前進コンベアとスエー腎愚僧tiの起動をROBOTENABLE信号の起ち上げで行うことが出来る。詳細については後述するように、ROBOTENABLE信号を引き下げ

ると、アデプト・ロボットは通常処理を停止してSCA DAノードからの要求に応答するようになる。

【0029】[ロボット制御タスク]各々のロボット・アセンブリ50a、50bに対するそれぞれのアデプト制御装置に関連して単一のロボット制御タスクが存在するが、図7では1つだけを要素150として図示してある。ロボット制御タスク150の制御システム・ソフトウェアは各々のロボット・アセンブリ50a、50bを資源として管理し、画像制御タスク160で生成されここから入力される識別した縫合針の位置をFIFOバッファから読み取り、縫合針配置のハンドシェークを行うため制御システム69のプログラマブル論理制御装置(PLC)120とインタフェースして、コンベア・ベルト25a、25bの移動を開始させる。

【0030】図8(a)~図8(c)のブロック図に図示したように、各々のロボット・アセンブリ50a、50bに対して安定状態にあるロボット制御タスク150の運転は次のようになる:

【0031】第1に、各々のロボット制御装置はデータ 線193経由で入力FIFO155を連続的に読み出し て段階102で図示したように各々の半透明コンベア2 5a、25bの上の識別した縫合針の位置についての位 置座標データを取得する。縫合針位置についてのデータ は、詳細について後述するように各々のデータ線197 を経由して画像制御タスク160へ供給する。受け入れ 可能な(認識可能な)縫合針位置がFIFOバッファ1 55に入力されると、ロボット制御装置はバッファから 縫合針位置を除去してロボットの把持腕55a(55 b) に指令を出し、段階104に示すようにコンベアベ ルト上のその位置へ移動させる。次に、各々の認識した 縫合針について、ロボット制御タスク150はロボット の把持腕55a(55b)に命令を送って、段階106 に示したように縫合針の円柱状部分7で閉咬させてから コンベアから離昇させ、精密コンベア35に近い到達位 置へ移動させる。ロボット制御タスクは次に段階108 に示したようにNEEDLEIN GRIPPER信号 207をPLC宛てに生成し、PLC120からの応答 を待つ。図8(a)の段階109に図示したように、ま た更に図7を見るとPLCがロボットタスクの生成した NEEDLE IN GRIPPER信号207を受信す ると、PLC120はロボット50a、50bの各々が 受信するSAFE TO PLACE信号191を生成す る。 SAFE TO PLACE信号191の目的は各 々のロボット・アセンブリに対して縫合針がコンベア3 5の精密コンベア舟40に配置できることを通知するこ とである。SAFE TO PLACE信号191の受信 に応答して、縫合針を精密コンベア35上に配置する直 前に、ロボット制御タスク150は段階111でPLC 120が受信するDON'T INDEX PRECIS ION CONVEYOR信号204を生成する。この

信号が高電位例えば論理値「1」の状態にある間、アデ プト・ロボット50aまたは50bは図8(b)の段階 113に図示したように精密コンベア35の舟40に縫 合針を載置しようとする。これにより後述するように精 密コンベアの嵌合舟40の嵌合あご47、49の後退を 開始させこれらの間に縫合針を配置できるようにする。 ロボットの動きが止まり縫合針が載置されると、段階1 17でロボットタスク150はPLC120の受信する NEEDLE PLACE COMPLETE信号206 を生成し、段階119でPLCは適切な制御信号209 を生成して精密コンベアの嵌合舟の嵌合あご40が縫合 針に嵌合できるようにする。好適実施例において、NE EDLE PLACE COMPLETE信号206のド エル時間はおよそ48~64ミリ秒である。この信号を 有効にした後、ロボット・アセンブリ50a、50bは 同じ時間間隔に渡り縫合針をその位置で保持し続ける (48~64ミリ秒)その直後、ロボットは把持部を開 咬し、図8(b)の段階121に示すように嵌合舟40 から離れた準備位置へ戻る。最後に、段階123でDO

でし、図8(b)の段階121に示すように嵌合舟40から離れた準備位置へ戻る。最後に、段階123でDON'TINDEX PRECISION CONVEY OR信号204を排除し、PLC(ならびにコンベア制御タスク)が精密コンベア35の移動を開始できる状態になったことを示し、これが図8(b)の段階125でPLC120の命令により実行される。

【0032】コンベア移動開始の安全ロックとしてこれを移動させる前に、ロボット制御タスク150は現在摘み上げている縫合針がカメラの視野内で認識しロボットのFIFO内に配置した最大本数(3本)の縫合針の最後の縫合針かどうかの決定を行う。この段階は図8

(c)の段階132で図示してある。 現在把持している 縫合針が最後の1本である場合には、そのアデプトロボ ットのロボットタスク150はコンベア移動制御タスク 180に内部制御LAST PICK信号192、19 6を送り、図8(c)の段階134で示すように各々の ロボット・アセンブリ50a、50bが現在のコンベア から最後の縫合針を摘み上げたことを示す。カメラの画 角(FOV)あたりで想定される縫合針の最大本数が各 々の現在の供給コンペアベルト25a(25b)から摘 み上げられていない場合、例えば図8(c)の段階13 5に示すようにFIFOバッファ内に2本の縫合針の位 置だけしか格納されていない場合、ロボット制御タスク 150はコンベア制御タスク180に対してコンベアベ ルトを「早く」移動させるように、図7に図示してあり また図8(c)の段階136に示してあるように、IN DEX CONVEYOR 1 EARLY action EX CONVEYOR 2 EARLY信号211、2 12で指示する。

【0033】コンベアの動きに影響を与える全ての信号はコンベア制御タスク180を経由するので、コンベア制御タスクはもう一方のアデプト・ロボットが受信する

ように対応するINDEX CONVEYOR 1 EARLY信号211'またはINDEX CONVEYOR 2 EARLY信号212'通常の動作中にロボット制御タスクがINDEX CONVEYOR 1 EARLY信号またはINDEX CONVEYOR 2 EARLY信号のどちらかを受信すると、FIFOバッファ155の内容を消去しコンベアから最後の縫合針を摘み上げたように動作を継続する。

【0034】最大数の縫合針を摘み上げたかまたは各々 のカメラの視野に縫合針が全くないかまたは十分に存在 しないことを表わす INDEX CONVEYOR 1 EARLY信号211' またはINDEX CONVE YOR 2 EARLY信号212'をコンベア制御タス ク180から受信した結果として、図7に図示したよう に、もう一方のアデプト・ロボットはコンベア制御タス ク180が受信するように対応するCONVEYOR 1 INDEXED EARLY信号198' またはCO NVEYOR 2 INDEXED EARLY信号19 9'を生成する。これらの信号で対応するコンベア25 a(25b)は処理を中断してベルト送りを開始する。 【0035】制御ソフトウェアはV/V+のタイムスラ イスに基づくデジタル出力の16ミリ秒から32ミリ秒 まで変動する持続時間を考慮する必要がある。これはD ON'T INDEX PRECISION CONVE YOR信号204の設定および再設定に連動して縫合針 の配置に必要な最小時間の計算に影響を与える。

【0036】ロボット制御タスク150は2種類のエラーに対してエラー回復を実行する。これらのエラーは送りエラーと総数エラーに大別される。他の全てのタスクと同様、総数エラーはタスク・マネージャ240のエラー回復に応答してロボット制御タスクを即時停止させる。ロボットがこれのFIFOに書き込まれた縫合針を待ち続け両方のコンベア・ベルトが適当な時間の間に送られなかった場合には送りエラーが発生する。ロボット制御タスク150は他のロボットに対してINDEXCONVEYOR1EARLY(信号211)またはINDEXCONVEYOR2EARLY(信号212)を経由してコンベアを送るように要求することでこの種のエラーから回復する。これによって画像制御/ロボット制御両方のシステムに現在のFIFOの内容を破棄してコンベアベルトを前進させる。

【0037】[コンベア送り制御タスク]コンベア送り制御タスク180は各々の半透明送りコンベア23a、25bの送りを開始させ、このタスクはコンベア始動タスク190により起動される。コンベアの動きに影響を与える全ての信号はコンベア制御タスク180を経由する。これの流れ図を図8(d)に図示してある。

【0038】図8(d)に図示したように、また図7を 更に考慮すると、コンベア送り制御タスク180の第1 の段階141は、ロボット制御タスク150で内部的に 生成され各々の供給半透明コンベア25a、25bから の最後の縫合針の取り出しがアデプト・ロボット50 a、50bの一方で完了したことを表わすLAST P ICK信号192、196を検査することである。例え ば、図8(d)の段階142で、アデプト・ロボット5 Oa (ロボットI) がコンベアI (25a) またはコン ベアII (25b)からLAST PICK信号を起動 したかどうかの決定を行う。LAST PICK信号1 92、196をロボット・タスクから受信する結果、コ ンベア制御タスクはPLC120で受信するようにそれ に対応する INDEX CONVEYOR 1信号198 またはINDEX CONVEYOR 2信号199を生 成する。これは図8(d)でそれぞれ段階143と14 3'として図示してある。最後の縫合針を各々のコンベ アから摘み上げた後でそれぞれのアデプト・ロボット制 御装置がPLC120に対して半透明送りコンベア25 aを前進させるように要求することが必須である。これ によって、もう一方のアデプト・ロボットは、現在の半 透明コンベア25a(25b)を前進させるよう指令す る前に、各々の段階144と144°でPLCが受信す るようにこれに対応する INDEX CONVEYOR 1 (またはINDEX CONVEYOR 2)信号を生 成しなければならない。 INDEX CONVEYOR 1 (またはINDEX CONVEYOR 2)信号19 8、199両方を、段階146と146'で図示したよ うに、各々のロボット、アセンブリから受信した後での み、PLC120は半透明送りコンベア25aに前進す るように指令し、また段階148と148'ではコンベ ア制御タスク180で受信するように、対応するCON VEYOR 1 SETTLED信号241またはCON VEYOR 2SETTLED信号242を生成する。 CONVEYOR 1 SETTLED信号241とCO NVEYOR 2 SETTLEDはロボット制御タスク **150によりPLCがコンベア25aを(25b)を前** 進させるように要求されてから約2秒後に起ち上がる。 コンベア制御タスク180は、各々CONVEYOR 1 SETTLED at Lacon VEYOR 2 SETT LED信号241、242に対応する内部制御信号24 1′、242′を受信すると、画像制御タスク160に 対して縫合針の画像化を開始するように通知する。送り コンベア25a(25b)が送られてこれに対応するC ONVEYOR SETTLED信号241、242を 受信すると、図8(d)の段階151と段階151'に 示すように、画像制御タスク160は対応するカメラの 画角内で縫合針の認識を開始できる。より特定すれば、 画像制御タスク160の制御下に、直前に送ったコンベ ア25a(25b)のカメラ62、64がこれの照明さ れた部分30a、30bで各々の視野を撮影し、該タス クは画像を処理して、図8(d)の段階153に図示し たように各々のカメラの視野内に認識可能な縫合針が存 在しているか否かの決定を行う。

【0039】この時点で、視野内での経合針の単なる存在または検出と「認識可能な」経合針の存在との弁別を行う必要がある。経合針は存在するかもしれないが、様々な理由から、各々のカメラの絞りおよび撮影システムの照明パラメータを自動調節する自動が増加アルゴリズムの実行によりカメラの撮影パラメータが画像制御タスク160を変更して処理することの出来る拡張画像をカメラが実質的にとれるようにならなければ画像制御タスク160はこれの位置座標を決定することが出来ない。定常運転中には、画像制御タスク160がすでに各々の視野内で経合針を「認識」しているとき、自動画像化アルゴリズムは反復実行されない。自動画像化アルゴリズムの詳細については後述する。

【0040】LAST PICK信号を受信する代わりに、コンベア送り制御タスク180はカメラの現在の画角内で縫合針が認識されない場合に画像制御タスク160が内部的に生成するINDEX CONVEYOR EARLY (1または2)信号231、232を受信するか、または最大数の縫合針が摘み上げられていないときにロボット制御タスク150が内部的に生成するINDEX CONVEYOR EARLY (1および2)信号211、212を受信しても良い。いずれの場合でも、コンベア制御タスク180は図8(e)の流れ図に図示してあるように以下の手順を実行する。

【0041】図8(e)の段階157に図示してあるよ うに、コンベア制御タスクはたとえばロボット制御タス ク150のロボット1からの信号211などの、コンベ ア1から最大数量の縫合針を拾い上げることが出来なか ったことを表わす INDEXCONVEYOR EAR LY信号を受信している。段階159に示すように、コ ンベア制御タスクはすぐにこれに対応するINDEX CONVEYOR 1EARLY信号(211')を生 成して他方のアデプト・ロボットが受信する。この信号 は、他方のアデプト・ロボットに対してコンベア1の縫 合針の処理を停止してベルトを送るように指示する信号 である。他方のアデプト・ロボットは図8(e)の段階 161に示したように対応するCONVEYOR 1 I NDEXED EARLY信号(198')を生成して これに応答し、他方のアデプト・ロボット(例えばロボ ット2)がコンベア1の処理を中断することと第1のア デプト・ロボット(ロボット1)の要求したようにコン ベア1を先送りすることをコンベア制御タスク180に 通知する。これらの信号をコンベア制御タスクが受信す ると、該タスクはPLCで受信するようにINDEX **CONVEYOR 1信号(198)をすぐに生成し、** 図8(d)に図示したようにPLCが要求されたコンベ アベルト、例えばコンベア1(25a)の早送りを開始 する。撮影制御タスク160の処理はこの後でCONV EYOR 1 SETTLED信号を受信すると継続す

る。

【0042】[画像制御タスク]画像制御タスク160は2台のカメラ・アセンブリ62、64の各々が撮影した画像を制御・処理する。2台の半透明コンベアのタイミングはずらしてあるので、一度に1台のカメラだけが作動する。

【0043】より特定すれば、図3(b)に図示してあるように、画像制御タスク160は各々のカメラ62、64とインタフェースして各々の照明部分30a、30bに位置する領域を含むそのカメラのレンズの各々の視野内にある認識可能な縫合針の位置を識別する。さらに画像制御タスク160は識別した縫合針の場所の位置と方向についての情報を処理して、これらの位置をデータ線197経由でロボット制御タスクのFIFO155に書き込む。前述のように、画像制御タスクはカメラの視野内において縫合針が画像化されない場合にコンベア先送りを起動することが出来る。

【0044】すでに簡単に説明したように、画像制御夕 スクはコンベア25a、25bのいずれかが送りを完了 する度に実行される。これが起動されると内部的に生成 したCONVEYOR 1 SETTLED信号241' またはアデプト・ロボットが命令するとおりに各々の半 透明送りコンベア25a、25bが送りを中止する度に PLC120で生成されてコンベア制御タスク180を 通って転送されてくるCONVEYOR 2 SETTL ED信号242'のいずれかを受信すると縫合針の認識 を開始する。PLCが半透明送りコンベアを送るように アデプト・ロボットから要求されてから約2秒後にCO NVEYOR SETTLED信号241、242の各 々が高電位になる(論理値「1」)。CONVEYOR SETTLED信号1と2(241、242)はアデ プト・ロボットから各々のINDEX CONVEYO R1または2信号198、199を次にPLC120が 受信するまで高電位のままである。

【0045】図8(f)に図示したように、画像制御夕 スク160はそのCONVEYORSETTLED信号 の関係するカメラを起動する。起動時に、カメラ62、 64は段階301で示すようにコンベア・ベルト25a (25b)の透過光領域30a、30bの画像を撮影す る。得られた全ての画像は段階303で示すように2進 画像データへ変換し、段階305で示したように次のデ ジタル処理を施すのが望ましい。画像制御タスク160 は「撮影ツール」を使って受け入れ可能な縫合針を検出 し、受け入れ可能な縫合針の取り出しポイントの座標を ロボットタスク用のFIFOバッファ155に書き込 む。透過光照明領域内の「受け入れ可能な」縫合針は縫 合針交換手順の間にすでに受け入れられた縫合針パラメ ータの許容範囲内にある縫合針である。縫合針交換手順 は供給システムのソフトウェアに現在処理しようとして るバッチ内の縫合針の種類と寸法について知らせる手順 で、後述するような縫合針バッチの変更を行う前に実行する必要がある。縫合針の半径、軸の幅、ロボットに対する縫合針の角度的な特徴、および縫合針パラメータから計算したとおりの計算領域を縫合針の指定許容範囲とする。

【0046】[自動画像化アルゴリズム]前述したよう に、検出した縫合針が認識不可能な場合、自動画像化ア ルゴリズムを起動してカメラの撮影パラメータを変更す る。つまり、2進化画像データを図8(h)に示した段 階305で処理した後、縫合針の画像が指定した半径か (段階307)、縫合針の画像が指定した軸の幅か(段 階309)、縫合針の画像が指定した角度特性を有する か(段階311)また縫合針の画像が指定した許容範囲 内に収まっているか(段階313)についての決定を行 う。これらの基準のいずれかが仕様から外れている場 合、自動画像化アルゴリズムが段階315で実行され る。自動画像化手順の機能は、各々のカメラの視野にあ る同じ縫合針画像の一連の撮影を行い、画像間の撮影パ ラメータを改善することによって縫合針の認識が良好に 行えるように縫合針画像を強調することにある。つま り、一連の画像の各々を撮影した後、自動画像化アルゴ リズムはカメラの絞りと撮影システムの照明パラメータ を自動調節し、撮影システムがカメラの視野内で正しく 縫合針を画像化できるようにする。例えば、視野の照明 を調節する際に、カメラの幾つかの撮影パラメータ、例 えば利得、オフセット、2進化閾値などを変更すること が出来る。自動画像化アルゴリズムは各々のカメラの視 野で縫合針が認識されるまで実行され、縫合針交換を行 うまで反復実行されることはない。

【0047】画像制御タスク160でカメラが調節されても縫合針の画像がまだ正しく撮影されないことがある。これは各々のカメラの撮影範囲が透過光光源を使用しており相互に重なり合っている縫合針、各々が接触している縫合針、または視野の辺縁からはみ出してクリップされた縫合針などが認識対象として考慮されないためである。つまり、図8(h)の段階319に図示したように、画像制御タスクは縫合針の重なり合いまたは相互の接触があるかどうか段階321で決定し、視野の辺縁に縫合針が接近しすぎていないかを調べる。

【0048】考えられる全ての縫合針を認識した後、段階323で、画像制御タスクは受け入れ可能な縫合針の拾いだし座標を計算してこれをロボット制御タスクのFIFOバッファ155内に配置し、ロボットが受け入れ可能な縫合針を摘み上げ精密コンベア上へ載置できるようにする。好適実施例において、各々の半透明送りコンベアの各々のドエル周期の間に認識することの出来る縫合針の最大本数は3である。この最大値より少ない本数しか認識されないか、または全く縫合針が認識されない場合、ロボットは対応するコンベアを早送りするように信号を生成して前述のように撮影システムに処理を中断

させることが出来る。

【0049】撮影タスク160はFIFOへ書き込む縫合針座標の個数を3に制限するが、これはロボット制御タスクがFIFO155へ渡した全ての縫合針の座標で縫合針を取り出し置き直すためである。好適実施例では、撮影タスクは送りコンベアの周期毎に5秒間だけ作動するように制限されている。

【0050】画像制御タスク160は3種類のエラーに ついてエラー回復を実行する。これらのエラーは画像化 エラー、処理エラー、総数エラーに大別される。総数エ ラーではタスク・マネージャのエラー回復が応答し画像 制御タスク160をすぐに停止させる。画像化エラーが 発生すると、画像制御タスク160は現在の視野での実 行を全て保留し、INDEX CONVEYOR 1 E ARLYSTALINDEX CONVEYOR 2 EA RLY信号231、233のどちらかを生成することに よって、前述のようにコンベアベルトの早送りを要求す る。これらの信号を受信するとこの部分のFIFOには 縫合針の座標を配置せずに撮影/ロボット制御システム 両方に縫合針の現在の視野を渡す。処理エラーが発生す ると、画像制御タスクは現在の縫合針についての全ての 処理を保留して更に別の縫合針が利用可能なら新しい縫 合針の処理を同じ視野内で開始する。その結果、撮影タ スクはFIFO内に縫合針座標を挿入しない。

【0051】[コンベア起動タスク]コンベア初期化タスク190の機能はコンベア送り制御タスク180を起動することで、PLC120からROBOT ENAB LE信号219が入ってくると起動する。一旦起動すると、図7に図示したように、このタスクはINDEXINFEED CONVEYOR 1 (25a)信号237を要求した後、約2秒間待ってから、INDEX INFEED CONVEYOR2 (25b)信号239を要求する。タスク190はここで終了し、ROBOT ENABLE信号が下がってまた立ち上げられるまで再起動することはない。

【0052】 [タスク・マネージャ]タスク・マネージャ240はソフトウェアおよびハードウェアのI/O信号、グローバル変数、撮影/ロボットシステムタスクを初期化する。撮影/ロボットシステムタスクが走ると、タスク・マネージャは現在走っている各々のタスクの完全性と状態、ならびにこれらのタスクが制御している資源を監視する。状態問合せ信号247a~247fは図7に図示してある。ここで言う資源とは、ロボット、通信ボート、I/O信号線である。タスク・マネージャはSYSTEMFAIL信号222によってPLCに、またSCADAノード・インタフェースタスク195を経由してSCADAノードへあらゆるエラーを報告する。SYSTEM FAIL信号222はロボット(タスク・マネージャが検出した)が動作を継続できないような総数エラーを認識した場合に必ず生成される。この信号

は低位が有効で、アデプト・ロボットがリセットされるまで低電位のままである。つまり、PLCはこの信号を受信するとすぐにROBOT ENABLE信号219 を低電位にしなければならない。

【0053】撮影/ロボット制御ソフトウェアで総数エ ラーが発生した場合には、タスク・マネージャ240を 使ってプログラム実行中に全ての運転状態にあるタスク と資源の状態ならびに完全性を連続的に問い合せること によりこれらのエラーを検出し復元しようとする。発生 したエラーが総数エラーだと分ると、PLC120に対 してSYSTEM FAIL信号222を上げ、SCA DAノード・インタフェースタスク、制御パネルタス ク、タスク・マネージャ以外の全てのタスクを停止す る。最後の復旧不可能なエラーの理由を表わす符号はS CADAノード・インタフェースタスク経由でSCAD Aノードへ供給する。場合によっては、アデプト・ロボ ット制御装置のモニター・ウインドウにエラー・メッセ ージを表示する。SYSTEM FAIL信号を立ち上 げた後、タスク・マネージャはロボットで検出された全 ての問題を補正しようと試みモニター・ウインドウを通 してオペレータに通知する。たいていの場合、オペレー タはもう一回ROBOT ENABLE信号を起ち上げ て撮影/ロボット制御ソフトウェアをリセットするだけ で良い。

【0054】[制御パネルタスク]制御パネルタスク260は、オペレータが各種ソフトウェアの「デバッグ」ユティリティへアクセスしたり診断ユティリティへアクセスしたり、ロボットのスピードを制御したり、縫合針を取り出して配置するためにロボットを移動させようとする新しい位置を選択したり出来るようにするマウスで操作する形の制御パネルを表示する。また、制御パネルタスクではオペレータが撮影/ロボットシステムタスクの実行を停止させることが出来る。

【0055】 [SCADAノード・インタフェースタスク] SCADAノード・インタフェースタスク195は SCADAノードからのメッセージをSCADAノード RS-232Cインタフェースへ問い合せる。このタスクは製品の交換時に必要とされるアデプト・ロボットとカメラの設定手順を要求するSCADAノードのスレーブとして機能する。これらの要求はROBOT ENA BLE信号219が無効化された場合にのみ有効である。

【0056】[レンズ制御タスク] レンズ制御タスク270はSCADAノードが撮影システムへ導入しようとする新しい製品を要求した場合にのみ起動されオフライン・プロセスとして実行されるのみである。レンズ制御タスク270は新しい縫合針のパラメータを受け取り、新しい製品の寸法に適合するように両方のカメラの画角を調節する。ズーム、焦点、レンズ絞りがこの新しい製品の導入で影響を受けるが、同様に内部システムのパラ

メータ例えば利得、2進化閾値オフセットなど画像化に 使用するパラメータも影響される。カメラの調整が済む と、別の新製品を撮影/ロボットシステムに導入するま で保留される。

【0057】 [製品の変更] ロボットに縫合針供給処理を開始させる前に、縫合針変更手順を起動して制御システム・ソフトウェアの撮影およびロボット制御タスクに処理しようとする縫合針の種類と寸法を通知する。このような製品変更手順は縫合針バッチの変更を行う以前に完了しておく必要がある。電源投入後第1の縫合針バッチを実行する前に変更が完了していないと、ロボットが作動可能でロボットが作動しない場合にエラー・メッセージ信号がFIX/DMACS (SCADAJード)の画面に表示される。異なる縫合針バッチの実行毎に変更が完了していない場合、画像制御タスクは実行中の縫合針を識別しない。

【0058】基本的に、システムのオペレータが適当な単位例えばミリメートルや度数でSCADAタスクのFIX/DMACS画面へデータ線を通して縫合針のパラメータを入力する。画像制御タスクが使用するこれらの縫合針パラメータには、縫合針の半径と半径の許容範囲、受け入れ可能な縫合針の角度とその許容範囲、および縫合針の幅と幅の許容範囲が含まれる。

【0059】画像制御タスクへ縫合針の変更パラメータを入力することに加えて、処理しようとする縫合針の特定のバッチに関係するカメラの初期設定パラメータもシステムが使用するSCADAノードを通して入力する。図7に図示したように、ソフトウェアはSCADAノードからユーザが供給した情報を使用してロボットを作動させる前に正しい画角寸法、焦点、ズームパラメータになるようにレンズを自動調整する。

【0060】図5(a)~図5(c)はロボットが各々 の縫合針19を移動する精密コンベアの舟40を示す。 各々の舟には一対のあごを設けるのが望ましく、一方の あご47は固定的に装置しておき、第2のあご49はポ ケット42内で摺動自在にしておく。動作において、図 5(c)の矢印「A」で示した方向に押し棒46が押さ れ、矢印「B」で示した方向に移動自在なあご49の位 置を後退させるスプリング52を圧縮し、両方のあごの 間のノッチ44に縫合針19を配置できるようにする。 通常、スプリング52は図5(b)に示したようにバイ アスしておき移動自在なあご49を嵌合位置に保持して ノッチ44に縫合針19を保定する。各々の縫合針が後 に行うスエージング加工の際に各々の舟の上で正しい方 向に向いているのであれば何らかの種類の解放自在な嵌 合機構を設けてコンベアの舟40に縫合針19を解放自 在に保定し得ることは理解されるべきである。

【0061】図6はロボット・ローディング・ソレノイド機構70を示しており、これは図8(b)の段階11 3に関連して説明したように精密コンベアの舟40に縫 合針を移動しようとする度にPLC120が起動する。 ロボット・ローディング・ソレノイド70は適当な装着 プレート72を用いて精密コンベアに装置することが出 来る。精密コンベア上に装架してあるセンサーも精密コ ンベアの舟40の接近を検出するように設けてある。コ ンベアの舟がこれに縫合針を移動させるための所定位置 に停止すると、ロボット・ローディング・ソレノイドの 解除アーム56がPLC120の起動時にソレノイド7 Oにより作動して、ピン51の周囲を軸旋回し、押し棒 46を押して移動自在なあご49を図5(c)に図示し た位置まで後退させる。ロボットの把持部55a、55 bがコンベアの舟40のあご47、49の間で嵌合させ るために縫合針19を配置する。解除アーム56はPL C120により起動されコンベアの舟40が移動を再開 するとスプリング78により引戻される(図8bの段階 113参照)。

【0062】自動スエージング装置で自動スエージ加工 を行うには縫合針が舟40の嵌合あご47、49の間の ノッチ44に正確に配置されている必要がある。これは 図1のシステムの流れ図の段階17で一般的に示した多 軸把持部が、縫合針19の端部5に縫合糸(図示してい ない)を配置するために精密に位置決めした縫合針を受 け取る必要がある。自動スエージ加工装置の多軸把持部 へ移動するために各々の縫合針が一定の方向に向くよう にするには、縫合針の方向合わせ装置(すき)54を図 9(a)~図9(e)に図示したように設けてコンベア の舟40のあご47、49の間に嵌合している間に各々 の縫合針の方向を揃える。 すきは図9(a)および図9 (b) に最も良く図示してあるように装着[] 58から 突出した細長い湾曲した刃57を含む。図9(c)に図 示してある好適実施例では、すきは精密コンベア35の 一端8に固定的に装置しておき、前進中にコンベアの舟 40に位置する縫合針19をすくい上げる。接触した ら、縫合針19の彎曲部分87を持ち上げ図9(c)か ら図9(e)に示してあるようにすき54の湾曲した刃 57に沿わせる。すき54を設けることによって縫合糸 スエージング装置へ搬送する各々の縫合針が一定の方向 に向くようになる。

【0063】精密コンベアの舟の上で縫合針の方向を更に揃えるために設ける別の機構は図10(a)と図10(b)に図示した縫合針ハードストップ・アセンブリ95である。ハードストップ・アセンブリ95は駆動モータ(図示していない)により作動自在なプーリー99と図10(a)に示すカム98を回転させるためのタイミング・ベルト97を含む。コンベアの舟40が図10(b)の矢印で示した前進方向に搬送されている間にコンベアの舟40の嵌合あご47、49の上の第1の位置から縫合針19の端部85にアームストップ93のブレードが接触し得る位置まで往復運動するようにアームストップ93を作動させるために、カム・フォロワ91が

設けてある。ブレード94により経合針19の前進する動きが接近すると、コンベアの舟40の嵌合あご47、49の間へ経合針を移動させ、嵌合あご47、49が正確な位置で、たとえば経合針の軸部分83で経合針に嵌合するようにさせる。カム98はタイミングベルト97で駆動されるので、アーム・ストップ93g舟40の前進に合わせた時間的関係で往復運動して各々のコンベアの舟40に載せた各々の縫合針の方向を更に揃えられるように設計してあることに注意されたい。経合針の方向を揃えた後、アーム・ストップ93はコンベアの舟40の上部の位置へ復動してこれまでに説明したような方法で経合針の方向を更に揃えるように待機する。

【0064】前述のような方法で精密コンベアの舟40に正しい方向に向けた縫合針19が装置されると、これが自動スエージング装置(図示していない)へ移送され、ここで縫合針に縫合糸が固定的に装着される。図11(a)と図11(b)に図示してあるストップ・アセンブリ80は、縫合針スエージング装置の目的の場所の端部へ舟が到着したときに縫合針を運搬するコンベアの舟40のハード・ストップを実行するための機構である。ハード・ストップ・アセンブリ80のブレード82は舟40の上の縫合針の位置の精密調整を提供する。より特定すれば、ブレード82は自動スエージングを行うために必要な最終位置から0.001インチ以内に縫合針の方向を合わせる。

【0065】本発明についてこれの好適実施例を参照して部分的に図示しまた説明したが、形態や細部における前述のまたその他の変更が添付の請求項の範囲においてのみ制限されるべき本発明の趣旨と範囲から逸脱することなく成し得ることは当業者には理解されよう。

【0066】本発明の具体的な実施態様は、次の通りである。

- (1)縫合針供給装置はコンベア手段を駆動するための 駆動手段を含み、ロボット制御手段が制御手段で受信す る第1の信号を生成して前記コンベア手段を前記駆動手 段に送らせるように前記制御手段へ要求することを含む 請求項1に記載の縫合針供給装置のための制御システム。
- (2)前記制御手段は前記コンベア手段が送りを終了してドエル周期に入っていることを表わす画像追跡手段で受信する第1の信号を生成することを含む実施態様1に記載の縫合針供給装置用制御システム。
- (3)前記画像追跡手段は1台またはそれ以上のカメラの各々の視野内にある1つまたはそれ以上の所定の位置の各々で前記コンベア手段上の前記縫合針のビデオ画像を取得するために前記1台またはそれ以上のカメラ手段を含む請求項1に記載の縫合針供給装置用制御システム。
- (4) 前記カメラの各々はこれに関係した複数の撮影パラメータを有し、前記画像追跡手段は前記ビデオ画像か

ら得られた縫合針のパラメータと処理しようとしている 現在の縫合針のバッチに関係のある1つまたはそれ以上 の受け入れ可能な縫合針パラメータとを比較するための 手段を含み、前記1つまたはそれ以上の縫合針パラメー タは縫合針半径、縫合針の角度、および縫合針の幅を含 むグループから選択されることを特徴とする実施態様3 に記載の縫合針供給装置用制御システム。

- (5)前記画像追跡手段は前記縫合針の連続画像を記録し前記縫合針の前記画像がここから位置座標データを得るために受け入れ可能になるまで各々の連続画像の間で1つまたはそれ以上の画像パラメータを調節することによって縫合針の前記画像を自動的に強調するための手段を含むことを特徴とする請求項1に記載の縫合針供給装置用制御システム。
- (6)前記撮影パラメータが前記カメラにおける視野の大きさと絞りの制御ならびに前記カメラにおける撮影システム照明制御を含むことを特徴とする実施態様5に記載の縫合針供給装置用制御システム。
- (7)前記ロボット制御手段は前記ロボットについて各々の認識した縫合針の位置と方向についての現在のデータを取得するために前記メモリー手段を自動的に検索し、全キロ戌と制御手段は現在のドエル周期で前記メモリー手段内で利用できる位置および方向データが無い場合に前記コンベア手段を更に送るように前記制御手段で受信する前記第1の信号を生成することを特徴とする実施態様1に記載の縫合針供給装置用制御システム。
- (8) 前記位置と方向に関するデータは前記ロボットに対する各々の認識縫合針の位置座標を含み、前記制御手段は前記1つまたはそれ以上のロボットの各々の前記把持手段が前記位置座標において前記1つまたはそれ以上の縫合針を拾い上げられるように成し、前記ロボット制御手段は更に前記ロボット把持手段で前記1つまたはそれ以上の縫合針を拾い上げたことを表わし前記制御手段が受信する第2の信号を生成することを特徴とする請求項1に記載の縫合針供給装置用制御システム。
- (9)前記嵌合装置は前記処理位置へ前記縫合針を送るため該装置に付属する駆動手段を有する第2のコンベア手段の上に配置され、前記ロボット制御手段は前記第2のコンベア手段の前記送りを一旦停止してこれのために第2のドエル時間を生成するように前記制御手段へ要求し前記制御手段が受信する第3の信号を生成することを特徴とする実施態様8に記載の縫合針供給装置用制御システム。
- (10)前記制御手段は前記ロボット把持手段が前記第 2のドエル時間の間に前記嵌合装置へ前記縫合針を配置 し得ることを表わし前記ロボット制御手段で受信する信 号を生成することを特徴とする実施態様 9 に記載の縫合 針供給装置用制御システム。
- (11)前記ロボット制御手段は前記1台またはそれ以 上のロボット手段が前記嵌合装置内に前記縫合針を配置

したことを表わし前記制御手段で受信する第4の信号を生成し、前記制御手段が前記嵌合装置の第1と第2のあごでそこに配置された前記縫合針を掴めるように成してあることを特徴とする実施態様10に記載の縫合針供給装置用制御システム。

- (12)第1のコンベアを一旦停止させる段階(a)には前記ドエル時間の間に第1のコンベアが動かないようにさせることを制御手段に要求する前記ロボット手段からの第1の制御信号を生成する段階を更に含む請求項2に記載の1つの場所から別の場所へ手術用縫合針を供給するための自動供給装置を制御する方法。
- (13)前記ドエル時間の間の前記コンベア上の前記縫合針を画像追跡して前記1つまたはそれ以上のロボット手段のために受け入れ可能な縫合針の位置を決定する前記段階(b)は、(a)前記第1のコンベア手段が前記ドエル周期にあることを表わす前記画像追跡手段のための信号を生成する段階と、(b)前記コンベア手段上の1つまたはそれ以上の所定の位置に各々が視野を有する1台またはそれ以上のカメラ手段から前記縫合針の画像を取得する段階と、(c)前記画像に存在する認識可能な縫合針の位置座標を調べるために前記画像を処理する段階と、(d)前記位置座標をメモリー手段に入力して前記ロボット手段からアクセスできるようにする段階とを更に含むことを特徴とする請求項2に記載の1つの場所から別の場所へ手術用縫合針を供給するための自動供給装置を制御するための方法。
- (14)処理段階(b)において(a)前記画像から識別した縫合針の1つまたはそれ以上の縫合針パラメータの値を調べる段階であって、前記1つまたはそれ以上の縫合針パラメータは縫合針の半径と、縫合針の角度と、縫合針の幅とを含むグループから選択されることと、
- (b)前記画像から得られた前記縫合針のパラメータ値の各々を現在処理中の縫合針のバッチに付随する受け入れ可能な縫合針のパラメータ値の所定範囲と比較する段階とを更に含むことを特徴とする実施態様13に記載の1つの場所から別の場所へ手術用縫合針を供給するための自動供給装置を制御するための方法。
- (15)前記供給装置を較正するための画像強調段階を 更に含み、前記強調段階は、(a)前記追跡段階の間に 前記縫合針の1つの一連の画像を連続的に取得する段階 と、(b)前記縫合針の前記画像が受け入れ可能な縫合 針の位置を調べるためのデータを得るために受け入れ可 能になるまで、各々の連続画像の間に視野の大きさと、 前記カメラの絞り制御と、前記かめらの画像システムの 照明制御を含むグループから選択した1台またはそれ以 上の複数のカメラの撮影パラメータを調節する段階とを 含むことを特徴とする請求項2に記載の1つの場所から 別の場所へ手術用縫合針を供給するための自動供給装置 を制御するための方法。
- (16)前記処理段階(b)は前記視野内に位置する縫

合針が相互に重なり合っていないか調べる段階を更に含む実施態様13に記載の1つの場所から別の場所へ手術用縫合針を供給するための自動供給装置を制御するための方法。

(17)前記ロボット手段から前記制御手段へ受け入れ可能な縫合針の位置が利用できない場合に前記第1のコンベア手段を送るように前記制御手段に要求する第2の制御信号を生成する段階を更に含む実施態様12に記載の1つの場所から別の場所へ手術用縫合針を供給するための自動供給装置を制御するための方法。

(18)前記縫合針各々を嵌合装置内に配置する段階 (d)が(a)前記縫合針嵌合装置を載置した前記第2 のコンベアを一時停止させて前記供給システムのために 第2のドエル時間を作り出す段階と、(b)前記第2の ドエル時間の間に前記縫合針嵌合装置内へ把持している 縫合針を配置するように前記1台またはそれ以上のロボット把持手段に指示する制御信号を生成する段階とを含むことを特徴とする請求項2に記載の1つの場所から別の場所へ手術用縫合針を供給するための自動供給装置を 制御するための方法。

(19)前記方法は前記嵌合装置の一対のあごが前記ロボット把持手段により前記縫合針をここに載置した後で把持できるようにするための信号を生成する段階を含むことを特徴とする実施態様18に記載の1つの場所から別の場所へ手術用縫合針を供給するための自動供給装置を制御するための方法。

(20)押し棒手段を作動させて前記一対の嵌合あごの一方のあごを後退させこれらの間に前記縫合針を配置できるようにする段階を更に含み、前記作動させる段階は前記一対の嵌合あごの間に前記縫合針を配置する前に行われることを特徴とする実施態様18に記載の1つの場所から別の場所へ手術用縫合針を供給するための自動供給装置を制御するための方法。

(21)前記第2のコンベア手段に載置されるときに前 記縫合針の方向を揃える段階を更に含むことを特徴とす る実施態様18に記載の1つの場所から別の場所へ手術 用縫合針を供給するための自動供給装置を制御するため の方法。

### [0067]

【発明の効果】本発明は前進するコンベア上に無作意に 位置する縫合針を嵌合装置へ自動的に搬送しさらに自動 縫合針スエージング装置へ搬送するための縫合針供給装 置のための制御システムが得られる効果がある。

【0068】さらに本発明は、頻繁な手作業からオペレータを事実上解放する経済的な縫合針の位置揃え装置が得られる効果がある。

【0069】さらに本発明は、縫合針の位置揃え機能の 完全性を維持し位置揃えし方向を揃えた縫合針を完全自 動縫合針スエージング装置へ高速かつ効率的に搬送でき るようにする自動縫合針位置揃え装置のためのロボット 制御システムが得られる効果がある。

【0070】さらに本発明は、前進するコンベア上に無作意に位置する縫合針を嵌合装置へ自動的に搬送しさらに自動縫合針スエージング装置へ搬送するための縫合針供給装置のための制御システムが得られる効果がある。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の縫合針位置揃え装置における処理工程 を示すブロック図である。

【図2】カシメ端85と円筒状部分83を有する手術用 縫合針を示す。

【図3】(a)は、本発明の縫合針位置揃え装置20の立面図、(b)は、第1と第2のコンベア手段の上部にあるロボット・アセンブリと各々の縫合針の位置を追跡するための2台のビデオカメラを含む追跡手段と前記データを処理するための制御システム手段を示す縫合針位置揃え装置の側面立面図である。

【図4】一本ずつ縫合針を取り出し半透明のコンベア上に配置するための縫合針供給手段の詳細側面図である。 【図5】(a)は、方向を揃えた縫合針に嵌合しこれを保持してスエージング部へ送るためのあごを有する精密コンベアの舟の詳細図、(b)は、(a)に図示したボート部の線5~5に沿う精密コンベアの舟の詳細立面図、(c)は、自動スエージングのために方向を揃えた経合針を配置するために延出した可動あごを有する精密コンベアの舟の詳細図である。

【図6】前記精密コンベアの舟のあごを作動させるロボット積荷ソレノイドの側面図である。

【図7】本発明の供給制御システムの制御タスクの各々 についての制御とデータの流れを示す略図である。

【図8】(a)~(f)は、本発明の縫合針供給制御システムが実行すべき各種のロボット制御、視覚制御、コンベア送り作業についての流れ図である。

【図9】(a)は、自動スエージ加工の前に縫合針がコンベアの舟に均一な方向に並ぶようにする縫合針ロールオーバー(すき上げ)の側面図と、(b)は、(a)の線9~9に沿ってみたすき上げ部の正面図、(c)~(e)は、精密コンベアの舟40の上に縫合針を一方向に並べるすき54を示す正面図である。

【図10】(a)は、コンベアの舟40の嵌合あご内部で縫合針19の向きを更に揃えるための縫合針ハードストップ・アセンブリ95の側面図、(b)は、コンベアの舟40の嵌合あご内部で縫合針19の向きを更に揃えるための縫合針ハードストップ・アセンブリの上面図である。

【図11】(a)は、コンベアの舟40の上で縫合針の向きを更に揃えるためのストップ・アセンブリの側面図、(b)は、(a)の線11~11に沿ってみたコンベアの舟40の上で縫合針の向きを更に揃えるためのストップ・アセンブリの正面図である。

#### 【符号の説明】

120 PLC

150 ロボット制御タスク

155 FIFO

160 画像制御タスク

180 コンベア運転制御タスク

190 コンベア始動タスク

195 SCADAノード・インタフェースタスク


240 タスクマネージャ

260 制御パネルタスク

270 レンズ制御タスク


【図1】


【図2】

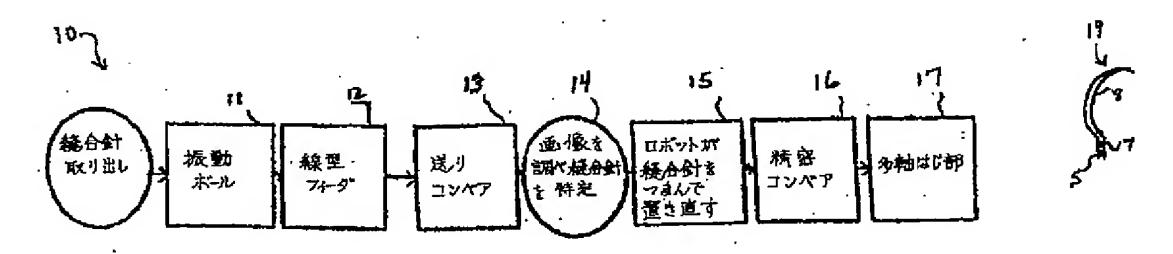


【図4】

【図5】

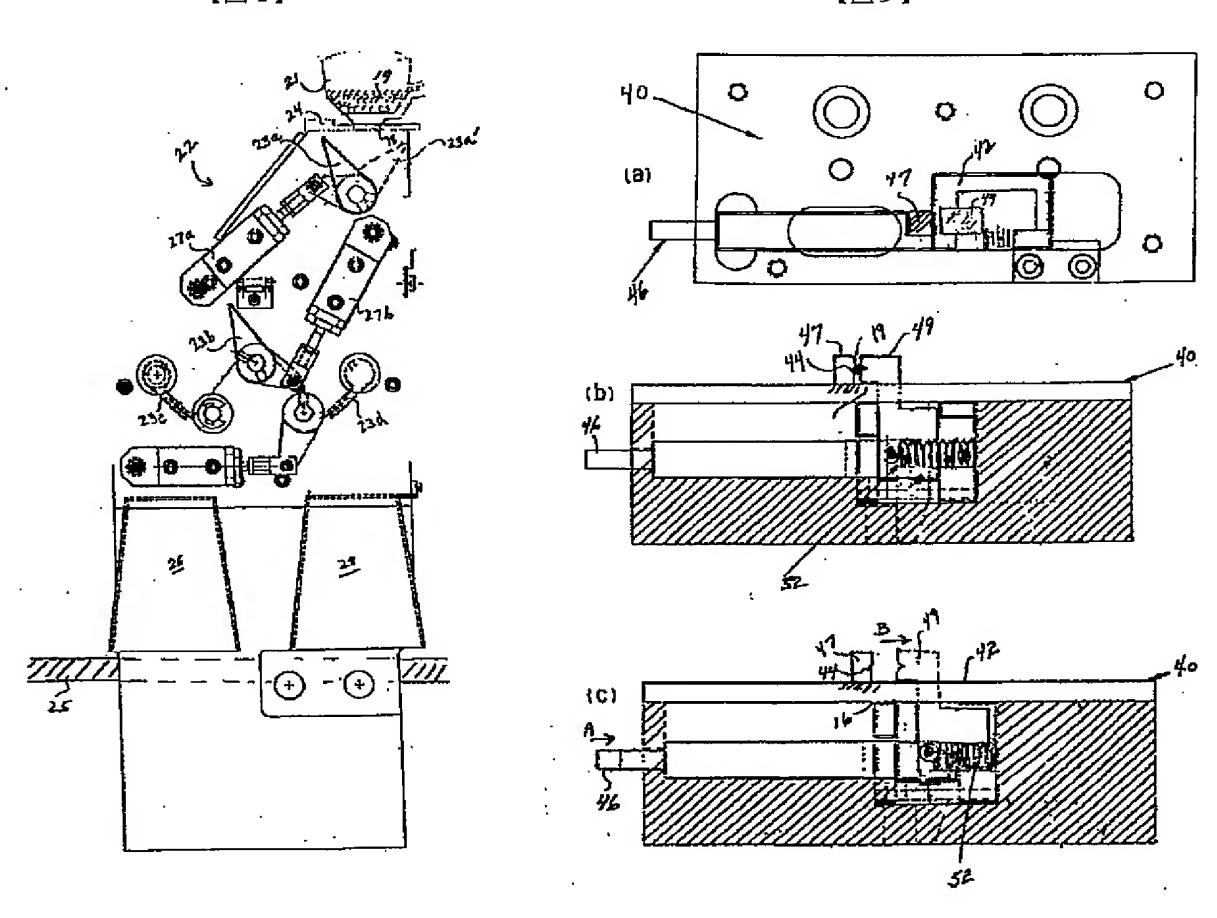

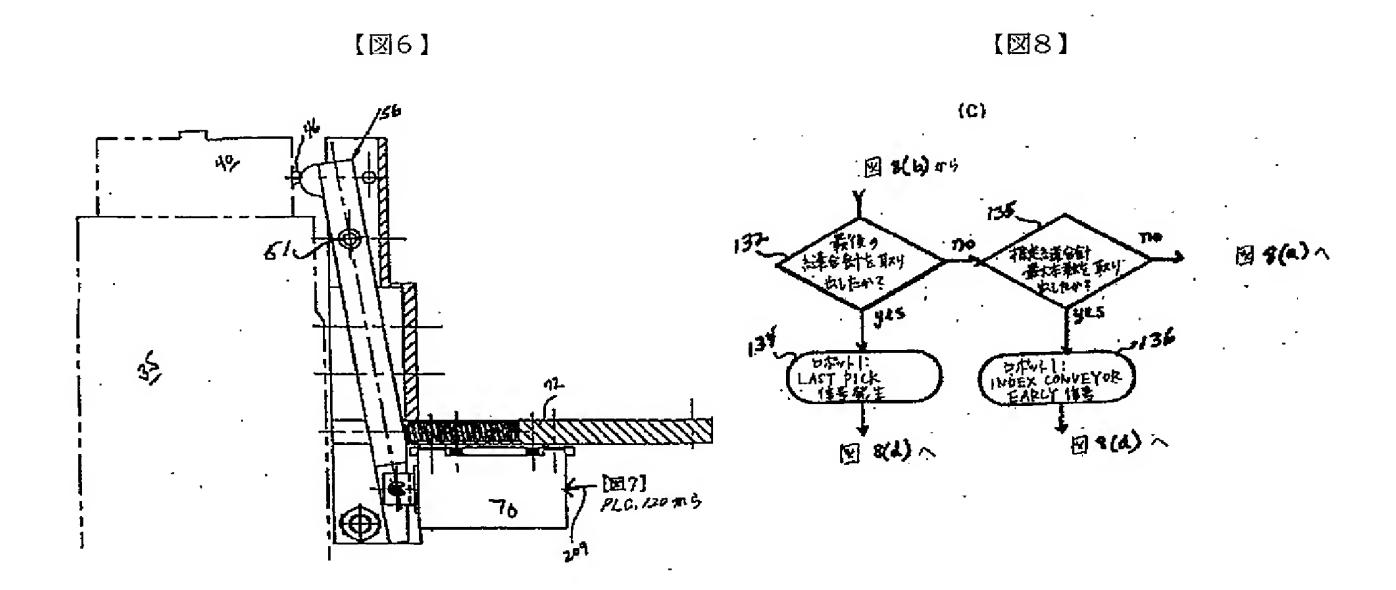


【図7】

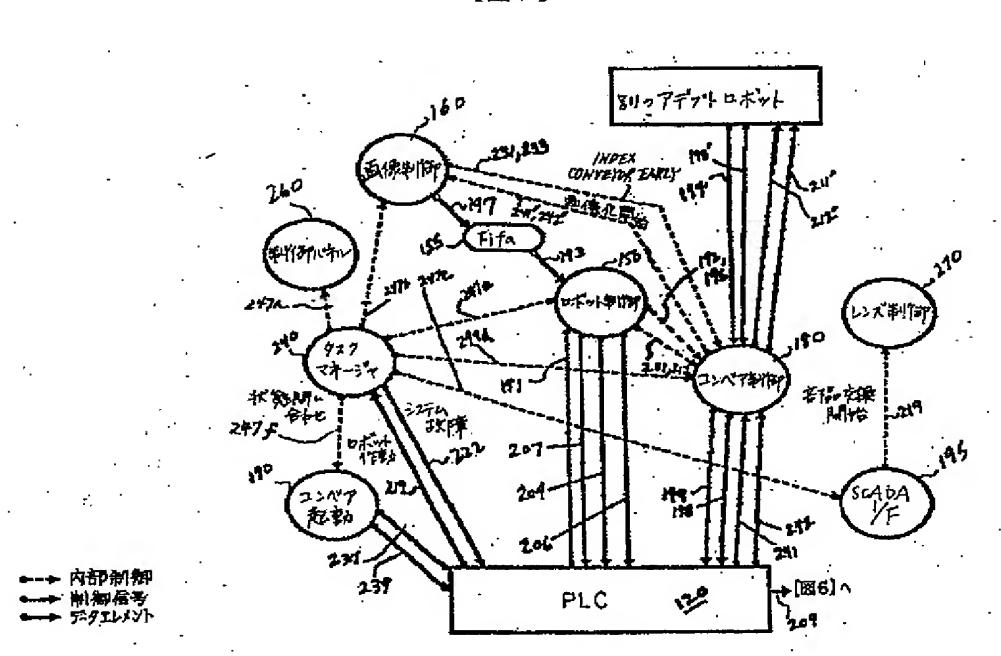



【図10】 [図8] (a) (b) 图8(0)94 (8) 图 8(a) #5 10 省的-特点和8年 龙入机 33 石水、十三桂的内 位置入對水下 NEEDLE PLACE COMPLETE 1 23 PLC: 相で経合針EITTU NEEDLE IN GRIPPER 13% PLC 1 2 3 日ボートけいする (b) PLC: INFE-TO-PLACE 住著IDボートへ送る CONVEYOR TELESTON 川 一種 カランベアモ 先送りしてい 精亮シベナ 图 8(4) 4 图 P(C) A

[図11]

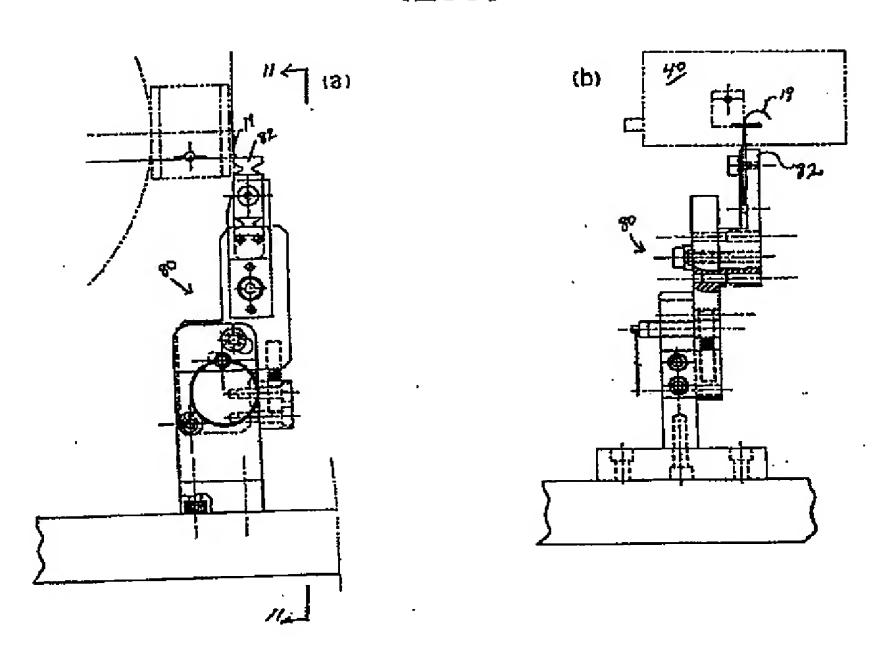



【図3】

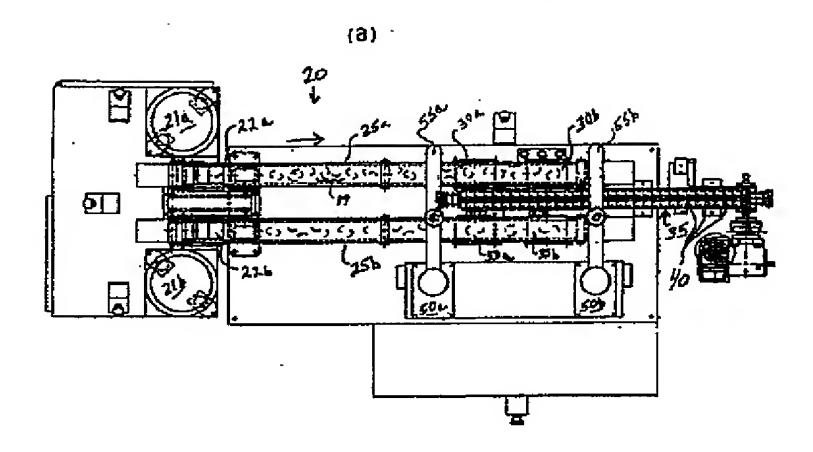

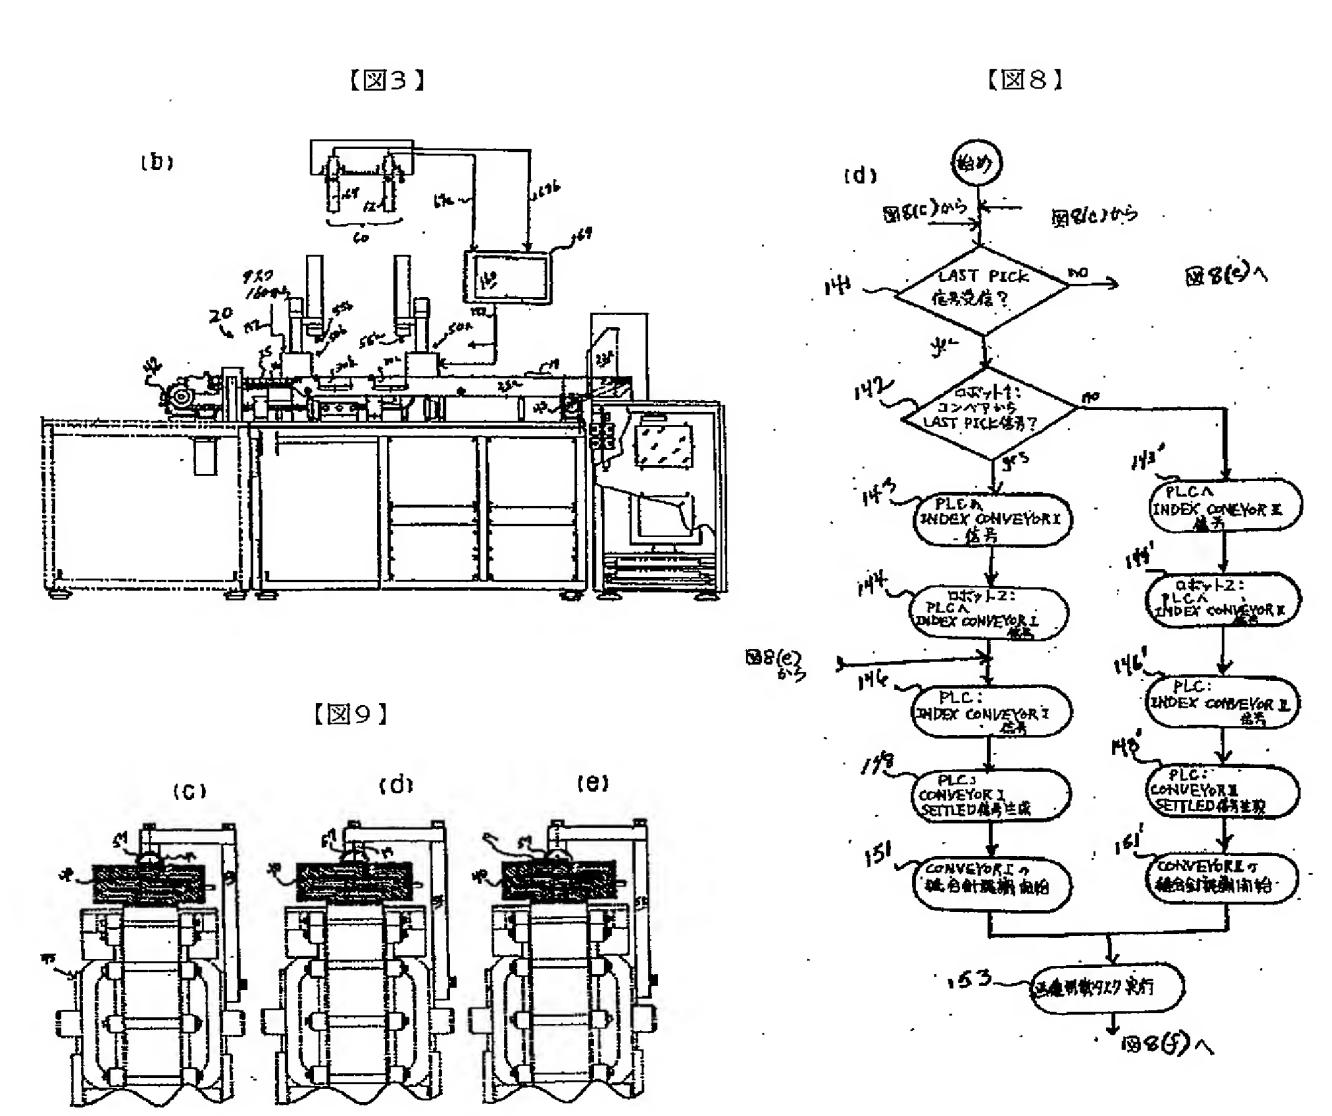

[図8]

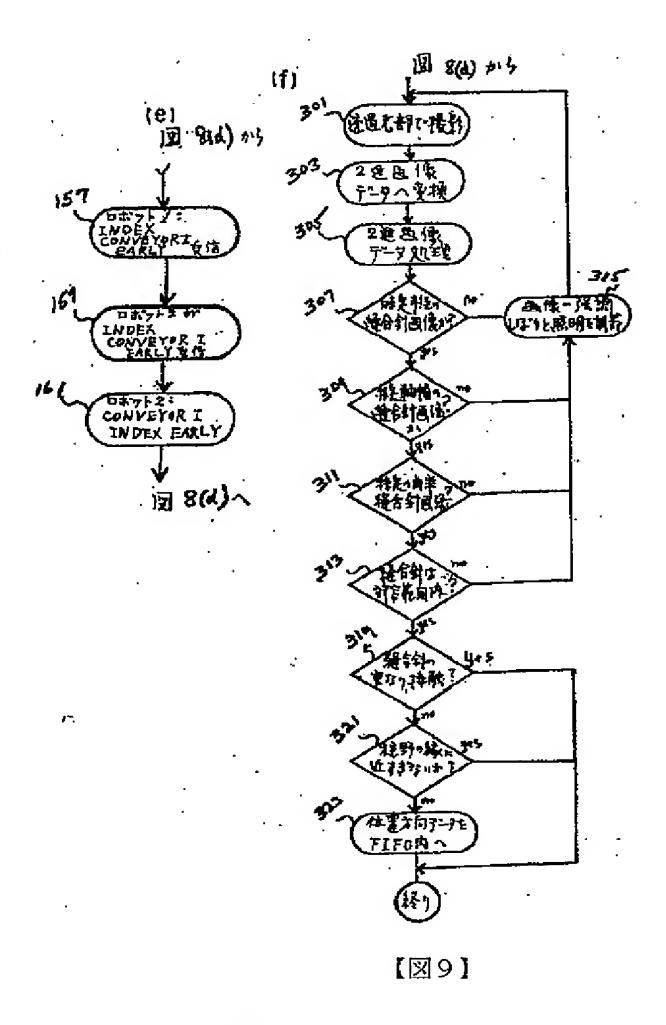

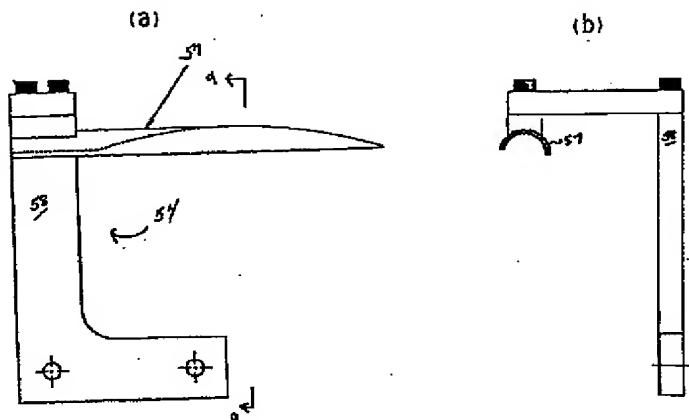

#### 【手続補正書】

【提出日】平成7年8月10日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正内容】

【書類名】 明細書

【発明の名称】 縫合針の位置揃え兼供給装置のための ロボット制御システムおよび縫合針の自動供給装置の制 御方法

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 無作意な位置におかれた縫合針を更に処理する位置へ自動的に移動させるための縫合針供給装置のための制御システムであって、前記縫合針供給装置は前記縫合針を取り出し配置するための把持手段を各々が有する1台またはそれ以上のロボットを含み、

- (a) 前記コンベア手段を一旦停止させ前記供給装置の ためにドエル周期を生成するための制御手段と、
- (b) 前記制御手段と通信して前記コンベア手段上の1 つまたはそれ以上の所定の位置にある縫合針を画像化す るためと前記ドエル周期の間に各々の画像化した縫合針 についての位置および方向に関するデータを調べるため の画像追跡手段と、
- (c) 前記画像追跡手段から受信した前記位置と方向の データを一時的に記憶させておくためのメモリー手段 と、
- (d)前記メモリー手段から前記画像化した縫合針に対応する前記記憶してある位置と方向のデータを取り出し、前記ロボットの1台に前記各々の位置と方向のデータに従って前記画像化した縫合針を摘み上げ前記嵌合装置に前記縫合針を配置させるためのロボット制御手段と、

を含むことを特徴とする制御システム。

【請求項2】 無作意な位置におかれた縫合針を乗せる 第1のコンベアと複数の縫合針嵌合装置を配置してある 第2のコンベアと前記送りコンベアから縫合針を拾い上 げるための把持手段を各々が有する1台またはそれ以上 のロボット手段を有する1つの位置から別の位置へ手術 用縫合針を供給するための自動供給装置を制御するため の方法であって、

- (a) 前記第1のコンベアを一旦停止させて前記供給装置のためのドエル時間を生成する段階と、
- (b)前記ドエル時間の間に画像追跡手段を用いて前記 コンベア上の前記縫合針を画像追跡し前記1台またはそ れ以上のロボット手段で受け入れ可能な縫合針の位置を 調べる段階と、
- (c)前記1台またはそれ以上のロボットの把持手段により前記受け入れ可能な縫合針位置にある前記縫合針を拾い上げる段階と、

(d)前記縫合針嵌合装置の1つに各々の縫合針を装置してこれを更に搬送する段階とを含むことを特徴とする方法。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は一般に縫合糸をすでに装着してある外科用縫合針などの縫合糸付き縫合針を自動的に作成するための装置に関し、より特定すれば無作意な位置にある外科用縫合針を1つの場所に自動的に移動しこれの方向を揃えて別の場所へ搬送する針供給装置のための制御システムに関する。

#### [0002]

【従来の技術】大半の縫合糸付き縫合針、すなわち今日 外科医や医療関係者が使用しているような一端に縫合糸 を装着してある縫合針は、米国特許第3,611,55 1号、第3,980,177号、第4,922,904 号などに説明されているように、手動および半自動的な 方法を用いて製造されている。例えば、米国特許第3, 611,551号で解説しているように、スエージ下降 するため縫合針内に縫合糸を正確に配置し、異なる太さ (ゲージ)の撚糸をスエージ加工する際にスエージ・ダ イを調節してスエージ加工圧を増加または減少させるに はオペレータによる手作業が必要となる。この処理工程 はスエージ加工を行うために手動位置合わせが必要なこ とから人件費と効率の面で高価である。

【0003】今日、経合糸の素材は糸巻きまたは芯や被駆動スプールに巻いた状態で供給され、これを切断しスエージ加工しようとする経合針の端部に配置する。米国特許第3,980,177号では、経合芯の材料はスプールから供給され回転式のテンションラックを通り、ここで一様な長さに撚糸が切断される。つまり、経合糸の長さはラックの大きさで決まり、ラックに巻き取られた撚糸材料を切断するためにはラックの調整を手作業で行う必要がある。更に、異なる長さの撚糸を所望する場合には毎回ラックを手作業で変更する必要がある。

【0004】米国特許第4,922,904号では、燃 糸材料はボビンに巻いた状態で供給され、様々なガイド 手段とヒーターを通って素材を延伸させ、その後縫合針の圧着溝に挿入される。本明細書に図示した1つの実施 例では、スエージ加工する前に縫合針の圧着溝内に垂らした縫合糸を位置合わせするために高精細テレビジョン・モニター手段が必要である。同実施例では、回転エンコーダ装置を用いてボビンから引き出した縫合糸素材の長さを決定してから切断している。別の実施例では、不定長の縫合糸材料を縫合針にスエージ加工した後、縫合針一縫合糸アセンブリを所定の距離だけ送り出してから切断し、所定の長さの縫合糸を得ている。つまり、一定の長さの縫合糸材料を得るには、注意深い操作と精密な制御が毎回必要であり、これらの作業に用いる工程は人

時間工賃と効率の面でも高価である。

### [0005]

【発明が解決しようとする課題】かかる従来の問題点に 鑑み、完全に自動化しかつ縫合針に縫合糸を圧着するために自動スエージ装置へ搬送する縫合針を自動的に供給 できる縫合糸付き縫合針製造包装システムを提供するの が非常に望ましい。

【 0 0 0 6 】自動スエージ部へ次々と送り出す縫合針の向きを効率的かつ正確に揃えることが出来る縫合針位置揃え装置を提供することも非常に望ましい。

【0007】縫合針位置揃え兼搬送機能の効率ならびに 完全性を維持するためのロボット制御システムを提供す ることが更に望ましい。

【0008】従って、本発明の目的は正しい方向を向いた個々の縫合針を完全自動式縫合針スエージング装置へ搬送する自動縫合針位置揃え装置のための制御システムを提供することである。

【 0 0 0 9 】本発明の別の目的は、頻繁な手作業からオペレータを事実上解放する経済的な縫合針の位置揃え装置を提供することである。

【0010】本発明の更に別の目的は縫合針の位置揃え機能の完全性を維持し位置揃えし方向を揃えた縫合針を完全自動縫合針スエージング装置へ高速かつ効率的に搬送できるようにする自動縫合針位置揃え装置のためのロボット制御システムを提供することである。

## [0011]

【課題を解決するための手段】本発明の目的は、前進す るコンベア上に無作意に位置する縫合針を嵌合装置へ自 動的に搬送し、さらに自動縫合針スエージング装置へ搬 送するための縫合針供給装置のための制御システムによ って実現される。該縫合針供給装置は縫合針を摘んで置 き直すための把持装置を各々が有する1台またはそれ以 上のロボットを含む。該制御システムは、前進するコン ベアをいったん停止させて供給装置のためのドエル周期 を作成するための制御装置と、前進するコンベア上の1 つまたはそれ以上の所定の位置で縫合針を視覚的に認識 するためと該ドエル周期の間に認識した各々の縫合針に ついての位置および方向のデータを決定するための視覚 的追跡装置と、前記視覚的追跡装置から受信した前記位 置および方向のデータを一時的に記憶しておくためのメ モリー装置と、視覚的に認識した縫合針に対応する記憶 した位置および方向のデータを前記メモリー装置から取 り出すためと前記ロボットの1台が認識した縫合針を各 々の位置および方向のデータに従って取上げ該縫合針を 嵌合装置に装着できるようにするためのロボット制御装 置を含む。

【0012】縫合針位置揃えシステムには前述のような方法で作動する第2のロボット・アセンブリ手段を冗長性視覚的追跡装置とともに設けてある。冗長性はシステムが毎分60本で連続的に絶え間なく流れる縫合針を自

動スエージング装置へ供給できるように設計してある。 【0013】

【実施例】本発明のさらなる利点および特徴は、以下の 詳細な説明と本発明の好適実施例を特定しまた図示する 添付の図面とを合わせて吟味熟読することにより明らか となろう。

【0014】本発明は、各種寸法の手術用縫合針を自動的に仕分け選別し、自動スエージング装置へ搬送し、ここで各々の縫合針に縫合糸を装着させるように設計した縫合針供給装置のための制御システムに関する。一般的な手術用縫合針19は円柱上の部分7、湾曲した針先部分8、縫合糸を受け入れる端部または縫合糸をスエージ加工するための開口部5を有し、これを図2に図示してある。

【0015】一般に、図1に図示した縫合針仕分工程10において、段階11で縫合針は第1に振動するボールに載せられ、段階12で自動的に向きを揃え、段階13で直線的に半透明の前進するコンベアへ供給され、段階14で視覚追跡システムにより縫合針の方向ならびに位置についての評価を行い、段階15でロボット装置により嵌合力とが上げられ、段階16でロボット装置により嵌合力へ運ばれ、最終的に段階17で多軸移動手段により搬送され後続のスエージング加工装置へ更に送り出される。各々の段階を実行するのに使用する装置について以下で詳細に説明する。縫合針位置揃え装置の詳細な説明は、本発明の譲受人と同じ譲受人に譲受される同時出願中の特許出願第181,600号(事件番号8920)に見ることが出来る。

【0016】縫合針位置揃え供給装置20の好適実施例は、図3にシステムの上面図、図4に側面図が図示してある。本明細書に図示したように、縫合針19は2台の振動するボールまたはホッパ21a、21bの各々にまとめて供給され、ここでそれぞれの仕分選別アセンブリ22a、22bを使って1本ずつ分けられ、2台の半透明コンベア25a、25bの各々に無作意に配置される。2台の半透明コンベア25a、25bは方向の不揃いな縫合針19を図3の矢印で示した方向に搬送し、その位置と方向を遠隔的に配置した視覚的追跡システムにより評価する。追跡システムについては図4に関連して以下で説明する。

【0017】本追跡システムは、(透過光式)照明台30a、30bの上を縫合針が前進する際に半透明コンベア25aの上に載せられた縫合針各々の方向と位置を評価し、さらに(透過光式)照明台33a、33bの上を縫合針が前進する際に半透明コンベア25bの上の各々の縫合針の方向と位置も評価する。視覚追跡システムから得られた方向と位置に関する情報を処理し2台のロボット・アセンブリ50a、50bが利用できる情報に変換して、各々のロボットの把持部55a、55bに指令し、半透明コンベアの一方から識別した縫合針を拾い上

げて図3に図示した半透明コンベアと同じ方向に前進している精密コンベア上に配置してある各々の嵌合舟40へ移動させる。本発明の制御システムは、ロボットの把持部、たとえばロボット・アセンブリ50aの把持部55a等に命令してシステムのドエル周期、すなわちコンベアが一時停止している間に追跡した縫合針を2台のコンベア25a、25bの一方からつまみ出す。無作意に配置した縫合針19の方向が把持部55a、55bのいずれかで取り出せないような方向にあるとき、または移動範囲外にあるため精密コンベア上へ縫合針を載置できない場合、制御システムは回復手順を実行して、毎分60本の速度でスエージ加工する自動高速スエージング装置(図示していない)へ精密コンベアが供給する縫合針に欠品が出ないようにする。

【0018】好適実施例において、各々のコンベア25 a、25bのタイミングは同一だが、ドエル周期は相互に違っている。タイミングがずらしてあるため、視覚追跡システムは一方の前進するコンベアたとえば25aの上の縫合針を識別し、両方のロボットが他方の前進コンベア25bから縫合針を取り出して精密コンベアの各々の嵌合舟に各々の縫合針を載置する。同様に、両方のロボットが前進するコンベア25aから縫合針を取り出している間、視覚追跡システムはもう一方の前進コンベア25bの縫合針を識別する。

【0019】自動スエージ/巻き付け処理10の第1の 段階は供給装置例えばボールまたはホッパから縫合針分 別アセンブリへ所定の量の縫合針19を供給することで ある。図5の側面図に図示した好適実施例では、振動式 ホッパまたはボール21に適当な光学式または機械式計 数装置たとえばセンサープレート24を設けて、6本ま での縫合針がいちどに選別アセンブリへ供給されるよう にしている。縫合針19は振動式ホッパ21からゲート 18へ供給され、重力によって縫合針選別アセンブリ内 を落下するが、これには一連の偏向扉23a、23bと トラップ扉23c、23dが含まれており、交互に2つ の位置に移動して落下してくる縫合針の半分を仕切られ た2つのシュートの各々に落下させ、可動式の半透明コ ンベア25a、25bへ最終的に載置する。図5に図示 した位置に偏向扉23aがあるとき、縫合針選別アセン ブリ22に投入された縫合針19はすべて落下の方向が 曲げられて外側の受け皿へ落とされ、ここから縫合針は 更にホッパ21へ戻される。偏向扉22aが図5の破線 で示した偏向扉23 a'の第2の位置にある場合、仕分 アセンブリを落下中に縫合針19が12本までセンサー 44で計数され、偏向扉23bとトラップ扉23c、2 3 dの適当な切り換えにより一本づつに分けられる。 偏 向扉23a、23bとトラップ扉23c、23dの往復 運動は6本ずつの縫合針が各々のコンベア25a、25 bの2系統に1度に配置されるようにタイミングを合わ せてある。好適実施例では、この本数の縫合針が載置さ れると前進するコンベア上で約8インチの長さを占有 し、これによって縫合針同志が載置されたときに十分に 離れるようにしてある。望ましくは、偏向扉23a、2 3 bが自動制御システムの制御下に往復運動し、2つの 位置の間で交互に位置が変わるようにタイミングをと り、3本ずつの縫合針が各々の落下シュート26、28 を通って各々の半透明前進コンベア上へ落下できるよう にする。両方の偏向扉23a、23bは各々円柱状のの ピストン27a、27bおよび適切な電磁石または油圧 モーター (図示していない)で駆動される。半透明の前 進コンベア25a、25bに載置する縫合針19はどれ も位置がバラバラで、方向がそろっていないことを理解 するべきである。望ましくは、各々の半透明前進コンベ ア25a、25bは毎秒4インチ(4インチ/秒)の一 定した速度で駆動され図3に図示したように精密ゴンベ アと平行に走る無限ベルト式のコンベアとするのが望ま LVI.

【0020】前述のように、また図3に示すように、ロ ボット・アセンブリは各々の縫合針分別アセンブリ22 a、22bの後方で精密コンベアと半透明の前進コンベ アの両方に近い位置に配置した2台のロボット50a、 50bを含む。本明細書で説明する好適実施例では、各 々のロボット・アセンブリ50a、50bはアデプト社 604S型ロボットで、各々のロボットに対応するアデ プトCC制御装置で制御すると毎分40回程度の速度で 縫合針の移動を実行する能力を有している。各々のロボ ットは4軸SCARA(選択的コンプライアンス・アセ ンブリ・ロボット・アーム)型ロボットで、4つの関節 を含む。関節1は±100°の回転運動範囲を有する肩 関節、関節2は±140°の回転運動範囲を有する肘関 節、関節3は上下運動の方向に150ミリメートルまで ロボットの指先を運動させる移動運動を提供し、関節4 は手首関節で指先の±360°の回転運動を提供する。 ロボットの把持部55a、55bは各々のロボット・ア センブリ50a、50bの指先に装着してあり、空気シ リンダ (図示していない) から供給する圧力によって把 持動作を提供することが出来る。

【0021】図4を参照すると、一方向に向いた手術用経合針を毎秒1本(1経合針/毎秒)自動スエージ装置へ転送するのに十分な速度で駆動モータ・アセンブリ42により駆動される精密コンベア35が図示してある。前進コンベア25a、25bを駆動するために同様な駆動モータ・アセンブリを設けてある。詳細については後述するように、各々の駆動モータ・アセンブリ42、43は制御システム69とインタフェースしこれの制御下に作動して、前進運動を一時停止させ、前進コンベアから精密コンベアへの経合針の取り出しと移動を行えるようにしてある。好適実施例において、制御システム69はアデプト・ロボット制御装置および視覚的追跡システムの部材とデジタル的に通信して供給システムを制御す

るためのプログラマブル論理制御装置(PLC)を含む。

【0022】図4に図示してあるように、視覚的追跡シ ステムは前進コンベア25aの各々の照明載物台部分3 0a、30bの上部に1台ずつ配置した2台のビデオカ メラ62、64を含む。詳細については後述するが、各 々のカメラ62、64から得られた縫合針のビデオ画像 はビットマップ処理または適切なデジタル化処理が施さ れ、適当な転送媒体例えば図4に示す通信線67a、6 7bを経由して遠隔的に配置した制御システムのコンビ ュータ69へ転送し、ここで画像制御タスク160がビ デオ画像を処理し、通信線197経由で各々のロボット 50a、50bへデータを入力する。コンベア25a、 25bを半透明にし、また各々の部分30a、30bと 33a、33bで透過光照明を当てるようにして、上部 にあるカメラ・アセンブリにより処理用の鮮鋭なビデオ 画像が得られるようにするのが望ましい。説明の目的 で、図4には2本の照明載物台に対応するビデオカメラ が2台62、64だけ図示してあることが理解されよ う。しかし、本発明はコンベア25bの照明部分33 a、33bに対応する第2のビデオカメラの組(図示し ていない)を含み、前述の通り、ロボットがコンベア2 5aから縫合針を取り出して配置し直している間にコン ベア25bの上の縫合針の2進化画像が得られるように 構成してある。本システムに組み込んである冗長性によ って、スエージング装置へ供給する縫合針が一時的に不 足することはなく、またスエージング装置へ供給するた めの向きを揃えた縫合針の最大供給量が達成されるよう に構成してある。ロボット技術が進歩した場合、またロ ボット・アセンブリが更に速い速度で更に多くの動きを 行えるようになれば、第2の組のカメラと第2のロボッ ト・アセンブリはもはや必要ではなくなる。更に、十分 高速で正確なロボット・アセンブリは移動するコンベア から無作意に置かれた縫合針を拾い上げ直接スエージン グ装置へ向きを揃えて配置することも出来るようにな る。

【0023】好適実施例において、各々のカメラ62、64は透過光照明式コンベア25a、25bの各々の約1メートル上方に装置してあり、適当なアダプタを使えば交換自在な焦点距離が10ミリメートルから140ミリメートルの電子制御式望遠レンズを使用している。適切なレンズ制御装置を用いて光量・絞り、焦点、および画角を各々のカメラのレンズについて設定し、RS-232Cリンクを経由してアデプト製制御装置とインタフェースさせてある。

【0024】縫合針選別供給装置のための制御システムのさらなる部材には供給システムを監視し指令するために使用するSCADAノード(図示していない)が含まれる。このノードはアデプト製制御装置の各々と独立したRS-232Cリンクでインタフェースし、これを用

いてデータ情報例えば縫合針のパラメータやエラー・メッセージ、および状態メッセージなどを運転中にアデプト制御装置へダウンロードする。SCADAノードは商業的に利用可能なFIXDMACSソフトウェアを走らせるパーソナル・コンピュータまたはこれに類似の適当な装置を含む。シリアル通信を用いて後述する縫合針交換手順の間にFIX/DMACSの「アデプト設定」画面へ入力した縫合針のパラメータを変更する。オペレータが縫合針のパラメータを入力してから交換を開始すると、FIX/DMACSノードはこれらのパラメータをロボット制御装置へ転送する。

【0025】本発明のロボット/視覚制御システム69 は縫合針並べ替え供給システム10により実行する特定 のタスクに各々が関係し、PLC120の制御下に実行 される独立したコンピュータ・ソフトウェアプログラム を含む。実行するタスクと該タスクを有効にするための PLC制御信号の流れ図による表現を図9(a)~図1 2(b)に示す。図8に図示したように、本発明のロボ ット制御システム69用のソフトウェアは8つの主要な タスクを実行する。ロボット制御タスク150、画像制 御タスク160、コンベア運転制御タスク180、SC ADAノード・インタフェースタスク195、制御パネ ルタスク260、タスク・マネージャ240、コンベア 初期化タスク190、およびレンズ制御タスク195で ある。上述のこれら8つのタスクのうち、初めの6つの タスクは後述するように縫合針供給安定状態運転中は作 動状態にある。図8には更にタスク間のデータの流れと タスクを起動する信号を図示してある。好適実施例にお いて使用しているソフトウェアの言語はアデプト社のV /V+言語で、これはマルチタスク環境における画像と ロボット両方の制御を支援するものである。

【0026】各々のロボット・アセンブリ、制御装置、およびカメラの視覚的追跡システムは供給システムが正しく機能するように注意深い較正と設定の手順が必要である。例えば、各ロボット・アセンブリは関節位置を設定し関節の運動限界を規定してロボットが作動したときに構造上の損傷を受けないようにする必要がある。更に、カメラ対ロボットの較正を行い、視覚系システムが経合針の位置座標を正確に計算してロボットが取り出し位置へ動けるようにしなければならない。この手順はカメラの画角と各々のロボットの据付位置の間の変換行列を提供する。

【0027】PLC120はロボット制御装置とロボットの電源投入を行う。ロボット較正手順は電源投入後に起動されロボットの関節を既知の「ホーム」ポジションへ移動させてデジタル・エンコーダ(図示していない)を同期させる。

【0028】PLC120、ロボット制御装置、およびコンベア25a、25bの起動処理は時間的関係が重要である。ロボット制御装置の側から見ると、ROBOT

ENABLE信号219をPLC120が有効にすると、ロボット制御タスク150、画像制御タスク160、コンベア移動制御タスク180、コンベア初期化タスク190を実行して通常のサイクルを開始する。これによってコンベア25aの移動が開始され、2秒間だけ待って詳細を後述するように第2のコンベア25bを起動する。PLCは同時にもう一方のアデプト・ロボットにもROBOTENABLE信号を有効にする。この方法だと、PLCは縫合針供給システムと前進コンベアとスエー腎愚僧tiの起動をROBOT ENABLE信号の起ち上げで行うことが出来る。詳細については後述するように、ROBOT ENABLE信号を引き下げると、アデプト・ロボットは通常処理を停止してSCADAノードからの要求に応答するようになる。

【0029】[ロボット制御タスク]各々のロボット・アセンブリ50a、50bに対するそれぞれのアデプト制御装置に関連して単一のロボット制御タスクが存在するが、図8では1つだけを要素150として図示してある。ロボット制御タスク150の制御システム・ソフトウェアは各々のロボット・アセンブリ50a、50bを資源として管理し、画像制御タスク160で生成されここから入力される識別した縫合針の位置をFIFOバッファから読み取り、縫合針配置のハンドシェークを行うため制御システム69のプログラマブル論理制御装置(PLC)120とインタフェースして、コンベア・ベルト25a、25bの移動を開始させる。

【0030】図9(a)~図10のブロック図に図示したように、各々のロボット・アセンブリ50a、50bに対して安定状態にあるロボット制御タスク150の運転は次のようになる:

【0031】第1に、各々のロボット制御装置はデータ 線193経由で入力FIFO155を連続的に読み出し て段階102で図示したように各々の半透明コンベア2 5a、25bの上の識別した縫合針の位置についての位 置座標データを取得する。縫合針位置についてのデータ は、詳細について後述するように各々のデータ線197 を経由して画像制御タスク160へ供給する。受け入れ 可能な(認識可能な)縫合針位置がFIFOバッファ1 55に入力されると、ロボット制御装置はバッファから 縫合針位置を除去してロボットの把持腕55a(55) b) に指令を出し、段階104に示すようにコンベアベ ルト上のその位置へ移動させる。次に、各々の認識した 縫合針について、ロボット制御タスク150はロボット の把持腕55a(55b)に命令を送って、段階106 に示したように縫合針の円柱状部分7で閉咬させてから コンベアから離昇させ、精密コンベア35に近い到達位 置へ移動させる。ロボット制御タスクは次に段階108 に示したようにNEEDLEIN GRIPPER信号 207をPLC宛てに生成し、PLC120からの応答 を待つ。図9(a)の段階109に図示したように、ま

た更に図8を見るとPLCがロボットタスクの生成した NEEDLE IN GRIPPER信号207を受信す ると、PLC120はロボット50a、50bの各々が 受信するSAFE TO PLACE信号191を生成す る。 SAFE TO PLACE信号191の目的は各 々のロボット・アセンブリに対して縫合針がコンベア3 5の精密コンベア舟40に配置できることを通知するこ とである。SAFE TO PLACE信号191の受信 に応答して、縫合針を精密コンベア35上に配置する直 前に、ロボット制御タスク150は段階111でPLC 120が受信するDON'T INDEX PRECIS ION CONVEYOR信号204を生成する。この 信号が高電位例えば論理値「1」の状態にある間、アデ プト・ロボット50aまたは50bは図9(b)の段階 113に図示したように精密コンベア35の舟40に縫 合針を載置しようとする。これにより後述するように精 密コンベアの嵌合舟40の嵌合あご47、49の後退を 開始させこれらの間に縫合針を配置できるようにする。 ロボットの動きが止まり縫合針が載置されると、段階1 17でロボットタスク150はPLC120の受信する NEEDLE PLACE COMPLETE信号206 を生成し、段階119でPLCは適切な制御信号209 を生成して精密コンベアの嵌合舟の嵌合あご40が縫合 針に嵌合できるようにする。好適実施例において、NE EDLE PLACE COMPLETE信号206のド エル時間はおよそ48~64ミリ秒である。この信号を 有効にした後、ロボット・アセンブリ50a、50bは 同じ時間間隔に渡り縫合針をその位置で保持し続ける (48~64ミリ秒)その直後、ロボットは把持部を開 咬し、図9(b)の段階121に示すように嵌合舟40 から離れた準備位置へ戻る。最後に、段階123でDO N'T INDEX PRECISION CONVEY OR信号204を排除し、PLC(ならびにコンベア制 御タスク)が精密コンベア35の移動を開始できる状態 になったことを示し、これが<u>図9(b)</u>の段階125で PLC120の命令により実行される。

【0032】コンベア移動開始の安全ロックとしてこれを移動させる前に、ロボット制御タスク150は現在摘み上げている縫合針がカメラの視野内で認識しロボットのFIFO内に配置した最大本数(3本)の縫合針の最後の縫合針かどうかの決定を行う。この段階は図10の段階132で図示してある。現在把持している縫合針が最後の1本である場合には、そのアデプトロボットのロボットタスク150はコンベア移動制御タスク180に内部制御LAST PICK信号192、196を送り、図10の段階134で示すように各々のロボット・アセンブリ50a、50bが現在のコンベアから最後の縫合針を摘み上げたことを示す。カメラの画角(FOV)あたりで想定される縫合針の最大本数が各々の現在の供給コンベアベルト25a(25b)から摘み上げら

れていない場合、例えば図10の段階135に示すようにFIFOバッファ内に2本の経合針の位置だけしか格納されていない場合、ロボット制御タスク150はコンベア制御タスク180に対してコンベアベルトを「早く」移動させるように、図8に図示してありまた図10の段階136に示してあるように、INDEX CONVEYOR 1 EARLYまたはINDEX CONVEYOR 2 EARLY信号211、212で指示する。

【0033】コンベアの動きに影響を与える全ての信号はコンベア制御タスク180を経由するので、コンベア制御タスクはもう一方のアデプト・ロボットが受信するように対応するINDEX CONVEYOR 1 EARLY信号211' またはINDEX CONVEYOR 2 EARLY信号212' 通常の動作中にロボット制御タスクがINDEX CONVEYOR 1 EARLY信号またはINDEX CONVEYOR 2 EARLY信号のどちらかを受信すると、FIFOバッファ155の内容を消去しコンベアから最後の縫合針を摘み上げたように動作を継続する。

【0034】最大数の縫合針を摘み上げたかまたは各々 のカメラの視野に縫合針が全くないかまたは十分に存在 しないことを表わすINDEX CONVEYOR 1 EARLY信号211' またはINDEX CONVE YOR 2 EARLY信号212' をコンベア制御タス ク180から受信した結果として、図8に図示したよう に、もう一方のアデプト・ロボットはコンベア制御タス ク180が受信するように対応するCONVEYOR 1 INDEXED EARLY信号198' またはCO NVEYOR 2 INDEXED EARLY信号19 9'を生成する。これらの信号で対応するコンベア25 a(25b)は処理を中断してベルト送りを開始する。 【0035】制御ソフトウェアはV/V+のタイムスラ イスに基づくデジタル出力の16ミリ秒から32ミリ秒 まで変動する持続時間を考慮する必要がある。これはD ON'T INDEX PRECISION CONVE YOR信号204の設定および再設定に連動して縫合針 の配置に必要な最小時間の計算に影響を与える。

【0036】ロボット制御タスク150は2種類のエラーに対してエラー回復を実行する。これらのエラーは送りエラーと総数エラーに大別される。他の全てのタスクと同様、総数エラーはタスク・マネージャ240のエラー回復に応答してロボット制御タスクを即時停止させる。ロボットがこれのFIFOに書き込まれた縫合針を待ち続け両方のコンベア・ベルトが適当な時間の間に送られなかった場合には送りエラーが発生する。ロボット制御タスク150は他のロボットに対してINDEXCONVEYOR 1 EARLY (信号211)またはINDEX CONVEYOR 2 EARLY (信号212)を経由してコンベアを送るように要求することで

この種のエラーから回復する。これによって画像制御/ロボット制御両方のシステムに現在のFIFOの内容を破棄してコンベアベルトを前進させる。

【0037】[コンベア送り制御タスク]コンベア送り制御タスク180は各々の半透明送りコンベア23a、25bの送りを開始させ、このタスクはコンベア始動タスク190により起動される。コンベアの動きに影響を与える全ての信号はコンベア制御タスク180を経由する。これの流れ図を図11に図示してある。

【0038】<u>図11に</u>図示したように、また<u>図8を</u>更に 考慮すると、コンベア送り制御タスク180の第1の段 階141は、ロボット制御タスク150で内部的に生成 され各々の供給半透明コンベア25a、25bからの最 後の縫合針の取り出しがアデプト・ロボット50a、5 Obの一方で完了したことを表わすLAST PICK 信号192、196を検査することである。例えば、図 11の段階142で、アデプト・ロボット50a(ロボ ット I ) がコンベア I (25a) またはコンベア I I (25b)からLAST PICK信号を起動したかど うかの決定を行う。LAST PICK信号192、1 96をロボット・タスクから受信する結果、コンベア制 御タスクはPLC120で受信するようにそれに対応す る INDEX CONVEYOR 1信号198または I NDEX CONVEYOR 2信号199を生成する。 これは図11でそれぞれ段階143と143'として図 示してある。最後の縫合針を各々のコンベアから摘み上 げた後でそれぞれのアデプト・ロボット制御装置がPL C120に対して半透明送りコンベア25aを前進させ るように要求することが必須である。これによって、も う一方のアデプト・ロボットは、現在の半透明コンベア 25a(25b)を前進させるよう指令する前に、各々 の段階144と144'でPLCが受信するようにこれ に対応する INDEX CONVEYOR 1 (または I NDEX CONVEYOR 2)信号を生成しなければ ならない。INDEX CONVEYOR 1 (またはI NDEXCONVEYOR 2)信号198、199両 方を、段階146と146)で図示したように、各々の ロボット'アセンブリから受信した後でのみ、PLC1 20は半透明送りコンベア25aに前進するように指令 し、また段階148と148'ではコンベア制御タスク 180で受信するように、対応するCONVEYOR 1 SETTLED信号241またはCONVEYOR 2 SETTLED信号242を生成する。CONVE YOR 1 SETTLED信号241とCONVEYO R 2 SETTLEDはロボット制御タスク150によ りPLCがコンベア25aを(25b)を前進させるよ うに要求されてから約2秒後に起ち上がる。コンベア制 御タスク180は、各々CONVEYOR 1 SETT LEDまたはCONVEYOR 2 SETTLED信号 241、242に対応する内部制御信号2411、24

2'を受信すると、画像制御タスク160に対して縫合針の画像化を開始するように通知する。送りコンベア25a(25b)が送られてこれに対応するCONVEYOR SETTLED信号241、242を受信すると、図11の段階151と段階151'に示すように、画像制御タスク160は対応するカメラの画角内で縫合針の認識を開始できる。より特定すれば、画像制御タスク160の制御下に、直前に送ったコンベア25a(25b)のカメラ62、64がこれの照明された部分30a、30bで各々の視野を撮影し、該タスクは画像を処理して、図11の段階153に図示したように各々のカメラの視野内に認識可能な縫合針が存在しているか否かの決定を行う。

【0039】この時点で、視野内での縫合針の単なる存在または検出と「認識可能な」縫合針の存在との弁別を行う必要がある。縫合針は存在するかもしれないが、様々な理由から、各々のカメラの絞りおよび撮影システムの照明パラメータを自動調節する自動が増加アルゴリズムの実行によりカメラの撮影パラメータが画像制御タスク160を変更して処理することの出来る拡張画像をカメラが実質的にとれるようにならなければ画像制御タスク160はこれの位置座標を決定することが出来ない。定常運転中には、画像制御タスク160がすでに各々の視野内で縫合針を「認識」しているとき、自動画像化アルゴリズムは反復実行されない。自動画像化アルゴリズムの詳細については後述する。

【0040】LAST PICK信号を受信する代わりに、コンベア送り制御タスク180はカメラの現在の画角内で縫合針が認識されない場合に画像制御タスク160が内部的に生成するINDEX CONVEYOR EARLY (1または2)信号231、232を受信するか、または最大数の縫合針が摘み上げられていないときにロボット制御タスク150が内部的に生成するINDEX CONVEYOR EARLY (1および2)信号211、212を受信しても良い。いずれの場合でも、コンベア制御タスク180は図12(a)の流れ図に図示してあるように以下の手順を実行する。

【0041】図12(a)の段階157に図示してあるように、コンベア制御タスクはたとえばロボット制御タスク150のロボット1からの信号211などの、コンベア1から最大数量の縫合針を拾い上げることが出来なかったことを表わすINDEX CONVEYOR EARLY信号を受信している。段階159に示すように、コンベア制御タスクはすぐにこれに対応するINDEX CONVEYOR 1EARLY信号(211')を生成して他方のアデプト・ロボットが受信する。この信号は、他方のアデプト・ロボットに対してコンベア1の縫合針の処理を停止してベルトを送るように指示する信号である。他方のアデプト・ロボットは図12(a)の段階161に示したように対応するCONVEYOR 1

INDEXED EARLY信号(198')を生成し てこれに応答し、他方のアデプト・ロボット(例えばロ ボット2)がコンベア1の処理を中断することと第1の アデプト・ロボット(ロボット1)の要求したようにコ ンベア1を先送りすることをコンベア制御タスク180 に通知する。これらの信号をコンベア制御タスクが受信 すると、該タスクはPLCで受信するようにINDEX CONVEYOR 1信号(198)をすぐに生成し、 図11に図示したようにPLCが要求されたコンベアベ ルト、例えばコンベア1(25a)の早送りを開始す る。撮影制御タスク160の処理はこの後でCONVE YOR 1 SETTLED信号を受信すると継続する。 【0042】[画像制御タスク]画像制御タスク160 は2台のカメラ・アセンブリ62、64の各々が撮影し た画像を制御・処理する。2台の半透明コンベアのタイ ミングはずらしてあるので、一度に1台のカメラだけが 作動する。

【0043】より特定すれば、図4に図示してあるように、画像制御タスク160は各々のカメラ62、64とインタフェースして各々の照明部分30a、30bに位置する領域を含むそのカメラのレンズの各々の視野内にある認識可能な縫合針の位置を識別する。さらに画像制御タスク160は識別した縫合針の場所の位置と方向についての情報を処理して、これらの位置をデータ線197経由でロボット制御タスクのFIFO155に書き込む。前述のように、画像制御タスクはカメラの視野内において縫合針が画像化されない場合にコンベア先送りを起動することが出来る。

【〇〇44】すでに簡単に説明したように、画像制御夕 スクはコンベア25a、25bのいずれかが送りを完了 する度に実行される。これが起動されると内部的に生成 したCONVEYOR 1 SETTLED信号241' またはアデプト・ロボットが命令するとおりに各々の半 透明送りコンベア25a、25bが送りを中止する度に PLC120で生成されてコンベア制御タスク180を 通って転送されてくるCONVEYOR 2 SETTL ED信号242'のいずれかを受信すると縫合針の認識 を開始する。PLCが半透明送りコンベアを送るように アデプト・ロボットから要求されてから約2秒後にCO NVEYOR SETTLED信号241、242の各 々が高電位になる(論理値「1」)。CONVEYOR SETTLED信号1と2 (241、242) はアデ プト・ロボットから各々のINDEX CONVEYO R1または2信号198、199を次にPLC120が 受信するまで高電位のままである。

【0045】図12(b)に図示したように、画像制御 タスク160はそのCONVEYOR SETTLED 信号の関係するカメラを起動する。起動時に、カメラ6 2、64は段階301で示すようにコンベア・ベルト2 5a(25b)の透過光領域30a、30bの画像を撮 影する。得られた全ての画像は段階303で示すように 2進画像データへ変換し、段階305で示したように次 のデジタル処理を施すのが望ましい。画像制御タスク1 60は「撮影ツール」を使って受け入れ可能な縫合針を 検出し、受け入れ可能な縫合針の取り出しポイントの座 標をロボットタスク用のFIFOバッファ155に書き 込む。透過光照明領域内の「受け入れ可能な」縫合針は 縫合針交換手順の間にすでに受け入れられた縫合針パラ メータの許容範囲内にある縫合針である。縫合針交換手 順は供給システムのソフトウェアに現在処理しようとし てるバッチ内の縫合針の種類と寸法について知らせる手 順で、後述するような縫合針バッチの変更を行う前に実 行する必要がある。縫合針の半径、軸の幅、ロボットに 対する縫合針の角度的な特徴、および縫合針パラメータ から計算したとおりの計算領域を縫合針の指定許容範囲 とする。

【0046】[自動画像化アルゴリズム]前述したよう に、検出した縫合針が認識不可能な場合、自動画像化ア ルゴリズムを起動してカメラの撮影パラメータを変更す る。つまり、2進化画像データを図12(b)に示した 段階305で処理した後、縫合針の画像が指定した半径 か(段階307)、縫合針の画像が指定した軸の幅か (段階309)、縫合針の画像が指定した角度特性を有 するか(段階311)また縫合針の画像が指定した許容 範囲内に収まっているか(段階313)についての決定 を行う。これらの基準のいずれかが仕様から外れている 場合、自動画像化アルゴリズムが段階315で実行され る。自動画像化手順の機能は、各々のカメラの視野にあ る同じ縫合針画像の一連の撮影を行い、画像間の撮影パ ラメータを改善することによって縫合針の認識が良好に 行えるように縫合針画像を強調することにある。つま り、一連の画像の各々を撮影した後、自動画像化アルゴ リズムはカメラの絞りと撮影システムの照明パラメータ を自動調節し、撮影システムがカメラの視野内で正しく 縫合針を画像化できるようにする。例えば、視野の照明 を調節する際に、カメラの幾つかの撮影パラメータ、例 えば利得、オフセット、2進化閾値などを変更すること が出来る。自動画像化アルゴリズムは各々のカメラの視 野で縫合針が認識されるまで実行され、縫合針交換を行 うまで反復実行されることはない。

【0047】画像制御タスク160でカメラが調節されても縫合針の画像がまだ正しく撮影されないことがある。これは各々のカメラの撮影範囲が透過光光源を使用しており相互に重なり合っている縫合針、各々が接触している縫合針、または視野の辺縁からはみ出してクリップされた縫合針などが認識対象として考慮されないためである。つまり、図12(b)の段階319に図示したように、画像制御タスクは縫合針の重なり合いまたは相互の接触があるかどうか段階321で決定し、視野の辺縁に縫合針が接近しすぎていないかを調べる。

【0048】考えられる全ての経合針を認識した後、段階323で、画像制御タスクは受け入れ可能な経合針の拾いだし座標を計算してこれをロボット制御タスクのFIFOバッファ155内に配置し、ロボットが受け入れ可能な経合針を摘み上げ精密コンベア上へ載置できるようにする。好適実施例において、各々の半透明送りコンベアの各々のドエル周期の間に認識することの出来る経合針の最大本数は3である。この最大値より少ない本数しか認識されないか、または全く経合針が認識されない場合、ロボットは対応するコンベアを早送りするように信号を生成して前述のように撮影システムに処理を中断させることが出来る。

【0049】撮影タスク160はFIFOへ書き込む縫合針座標の個数を3に制限するが、これはロボット制御タスクがFIFO155へ渡した全ての縫合針の座標で縫合針を取り出し置き直すためである。好適実施例では、撮影タスクは送りコンベアの周期毎に5秒間だけ作動するように制限されている。

【0050】画像制御タスク160は3種類のエラーに ついてエラー回復を実行する。これらのエラーは画像化 エラー、処理エラー、総数エラーに大別される。総数エ ラーではタスク・マネージャのエラー回復が応答し画像 制御タスク160をすぐに停止させる。画像化エラーが 発生すると、画像制御タスク160は現在の視野での実 行を全て保留し、INDEX CONVEYOR 1 E ARLY & CONVEYOR 2 EA RLY信号231、233のどちらかを生成することに よって、前述のようにコンベアベルトの早送りを要求す る。これらの信号を受信するとこの部分のFIFOには 縫合針の座標を配置せずに撮影/ロボット制御システム 両方に縫合針の現在の視野を渡す。処理エラーが発生す ると、画像制御タスクは現在の縫合針についての全ての 処理を保留して更に別の縫合針が利用可能なら新しい縫 合針の処理を同じ視野内で開始する。その結果、撮影タ スクはFIFO内に縫合針座標を挿入しない。

【0051】[コンベア起動タスク]コンベア初期化タスク190の機能はコンベア送り制御タスク180を起動することで、PLC120からROBOT ENAB LE信号219が入ってくると起動する。一旦起動すると、図8に図示したように、このタスクはINDEXINFEED CONVEYOR 1 (25a)信号237を要求した後、約2秒間待ってから、INDEX INFEED CONVEYOR2 (25b)信号239を要求する。タスク190はここで終了し、ROBOT ENABLE信号が下がってまた立ち上げられるまで再起動することはない。

【0052】[タスク・マネージャ]タスク・マネージャ240はソフトウェアおよびハードウェアのI/O信号、グローバル変数、撮影/ロボットシステムタスクを初期化する。撮影/ロボットシステムタスクが走ると、

タスク・マネージャは現在走っている各々のタスクの完全性と状態、ならびにこれらのタスクが制御している資源を監視する。状態問合せ信号247a~247fは図8に図示してある。ここで言う資源とは、ロボット、通信ポート、I/O信号線である。タスク・マネージャはSYSTEMFAIL信号222によってPLCに、またSCADAノード・インタフェースタスク195を経由してSCADAノードへあらゆるエラーを報告する。SYSTEM FAIL信号222はロボット(タスク・マネージャが検出した)が動作を継続できないような総数エラーを認識した場合に必ず生成される。この信号は低位が有効で、アデプト・ロボットがリセットされるまで低電位のままである。つまり、PLCはこの信号を受信するとすぐにROBOT ENABLE信号219を低電位にしなければならない。

【0053】撮影/ロボット制御ソフトウェアで総数エ ラーが発生した場合には、タスク・マネージャ240を 使ってプログラム実行中に全ての運転状態にあるタスク と資源の状態ならびに完全性を連続的に問い合せること によりこれらのエラーを検出し復元しようとする。発生 したエラーが総数エラーだと分ると、PLC120に対 してSYSTEM FAIL信号222を上げ、SCA DAノード・インタフェースタスク、制御パネルタス ク、タスク・マネージャ以外の全てのタスクを停止す る。最後の復旧不可能なエラーの理由を表わす符号はS CADAノード・インタフェースタスク経由でSCAD Aノードへ供給する。場合によっては、アデプト・ロボ ット制御装置のモニター・ウインドウにエラー・メッセ ージを表示する。SYSTEM FAIL信号を立ち上 げた後、タスク・マネージャはロボットで検出された全 ての問題を補正しようと試みモニター・ウインドウを通 してオペレータに通知する。たいていの場合、オペレー タはもう一回ROBOT ENABLE信号を起ち上げ て撮影/ロボット制御ソフトウェアをリセットするだけ で良い。

【0054】[制御パネルタスク]制御パネルタスク260は、オペレータが各種ソフトウェアの「デバッグ」ユティリティへアクセスしたり診断ユティリティへアクセスしたり、ロボットのスピードを制御したり、縫合針を取り出して配置するためにロボットを移動させようとする新しい位置を選択したり出来るようにするマウスで操作する形の制御パネルを表示する。また、制御パネルタスクではオペレータが撮影/ロボットシステムタスクの実行を停止させることが出来る。

【0055】 [SCADAノード・インタフェースタスク] SCADAノード・インタフェースタスク195は SCADAノードからのメッセージをSCADAノード RS-232Cインタフェースへ問い合せる。このタスクは製品の交換時に必要とされるアデプト・ロボットとカメラの設定手順を要求するSCADAノードのスレー

ブとして機能する。これらの要求はROBOT ENA BLE信号219が無効化された場合にのみ有効であ る。

【0056】[レンズ制御タスク]レンズ制御タスク270はSCADAノードが撮影システムへ導入しようとする新しい製品を要求した場合にのみ起動されオフライン・プロセスとして実行されるのみである。レンズ制御タスク270は新しい縫合針のパラメータを受け取り、新しい製品の寸法に適合するように両方のカメラの画角を調節する。ズーム、焦点、レンズ絞りがこの新しい製品の導入で影響を受けるが、同様に内部システムのパラメータ例えば利得、2進化閾値オフセットなど画像化に使用するパラメータも影響される。カメラの調整が済むと、別の新製品を撮影/ロボットシステムに導入するまで保留される。

【0057】 [製品の変更] ロボットに縫合針供給処理を開始させる前に、縫合針変更手順を起動して制御システム・ソフトウェアの撮影およびロボット制御タスクに処理しようとする縫合針の種類と寸法を通知する。このような製品変更手順は縫合針バッチの変更を行う以前に完了しておく必要がある。電源投入後第1の縫合針バッチを実行する前に変更が完了していないと、ロボットが作動可能でロボットが作動しない場合にエラー・メッセージ信号がFIX/DMACS (SCADAノード)の画面に表示される。異なる縫合針バッチの実行毎に変更が完了していない場合、画像制御タスクは実行中の縫合針を識別しない。

【0058】基本的に、システムのオペレータが適当な単位例えばミリメートルや度数でSCADAタスクのFIX/DMACS画面へデータ線を通して経合針のパラメータを入力する。画像制御タスクが使用するこれらの経合針パラメータには、縫合針の半径と半径の許容範囲、受け入れ可能な経合針の角度とその許容範囲、および縫合針の幅と幅の許容範囲が含まれる。

【0059】画像制御タスクへ縫合針の変更パラメータを入力することに加えて、処理しようとする縫合針の特定のバッチに関係するカメラの初期設定パラメータもシステムが使用するSCADAノードを通して入力する。図8に図示したように、ソフトウェアはSCADAノードからユーザが供給した情報を使用してロボットを作動させる前に正しい画角寸法、焦点、ズームパラメータになるようにレンズを自動調整する。

【0060】図6(a)~図6(c)はロボットが各々の縫合針19を移動する精密コンベアの舟40を示す。各々の舟には一対のあごを設けるのが望ましく、一方のあご47は固定的に装置しておき、第2のあご49はポケット42内で摺動自在にしておく。動作において、図6(c)の矢印「A」で示した方向に押し棒46が押され、矢印「B」で示した方向に移動自在なあご49の位置を後退させるスプリング52を圧縮し、両方のあごの

間のノッチ44に縫合針19を配置できるようにする。 通常、スプリング52は図6(b)に示したようにバイ アスしておき移動自在なあご49を嵌合位置に保持して ノッチ44に縫合針19を保定する。各々の縫合針が後 に行うスエージング加工の際に各々の舟の上で正しい方 向に向いているのであれば何らかの種類の解放自在な嵌 合機構を設けてコンベアの舟40に縫合針19を解放自 在に保定し得ることは理解されるべきである。

【0061】 図7はロボット・ローディング・ソレノイ ド機構70を示しており、これは図9(b)の段階11 3に関連して説明したように精密コンベアの舟40に縫 合針を移動しようとする度にPLC120が起動する。 ロボット・ローディング・ソレノイド70は適当な装着 プレート72を用いて精密コンベアに装置することが出 来る。精密コンベア上に装架してあるセンサーも精密コ ンベアの舟40の接近を検出するように設けてある。コ ンベアの舟がこれに縫合針を移動させるための所定位置 に停止すると、ロボット・ローディング・ソレノイドの 解除アーム56がPLC120の起動時にソレノイド7 ○により作動して、ピン51の周囲を軸旋回し、押し棒 46を押して移動自在なあご49を図6(c)に図示し た位置まで後退させる。ロボットの把持部55a、55 bがコンベアの舟40のあご47、49の間で嵌合させ るために縫合針19を配置する。解除アーム56はPL C120により起動されコンベアの舟40が移動を再開 するとスプリング78により引戻される(図9(b)の 段階113参照)。

【0062】自動スエージング装置で自動スエージ加工 を行うには縫合針が舟40の嵌合あご47、49の間の ノッチ44に正確に配置されている必要がある。これは 図1のシステムの流れ図の段階17で一般的に示した多 軸把持部が、縫合針19の端部5に縫合糸(図示してい ない)を配置するために精密に位置決めした縫合針を受 け取る必要がある。自動スエージ加工装置の多軸把持部 へ移動するために各々の縫合針が一定の方向に向くよう にするには、縫合針の方向合わせ装置(すき)54を図 13 (a) ~ 図14 (c) に図示したように設けてコン ベアの舟40のあご47、49の間に嵌合している間に 各々の縫合針の方向を揃える。すきは図13(a)およ <u>び図13(b)</u>に最も良く図示してあるように装着[] 58から突出した細長い湾曲した刃57を含む。図14 (a)に図示してある好適実施例では、すきは精密コン ベア35の一端8に固定的に装置しておき、前進中にコ ンベアの舟40に位置する縫合針19をすくい上げる。 接触したら、縫合針19の彎曲部分87を持ち上げ図1 <u>4 (a)</u>~図14 (c)に示してあるようにすき54の 湾曲した刃57に沿わせる。すき54を設けることによ って縫合糸スエージング装置へ搬送する各々の縫合針が 一定の方向に向くようになる。

【0063】精密コンベアの舟の上で縫合針の方向を更

に揃えるために設ける別の機構は<u>図15(a)と図15</u> (b)に図示した縫合針ハードストップ・アセンブリ9 5である。ハードストップ・アセンブリ95は駆動モー タ(図示していない)により作動自在なプーリー99と 図15(a)に示すカム98を回転させるためのタイミ ング・ベルト97を含む。コンベアの舟40が図15 (b) の矢印で示した前進方向に搬送されている間にコ ンベアの舟40の嵌合あご47、49の上の第1の位置 から縫合針19の端部85にアームストップ93のブレ ードが接触し得る位置まで往復運動するようにアームス トップ93を作動させるために、カム・フォロワ91が 設けてある。ブレード94により縫合針19の前進する 動きが接近すると、コンベアの舟40の嵌合あご47、 49の間へ縫合針を移動させ、嵌合あご47、49が正 確な位置で、たとえば縫合針の軸部分83で縫合針に嵌 合するようにさせる。カム98はタイミングベルト97 で駆動されるので、アーム・ストップ93g舟40の前 進に合わせた時間的関係で往復運動して各々のコンベア の舟40に載せた各々の縫合針の方向を更に揃えられる ように設計してあることに注意されたい。縫合針の方向 を揃えた後、アーム・ストップ93はコンベアの舟40 の上部の位置へ復動してこれまでに説明したような方法 で縫合針の方向を更に揃えるように待機する。

【0064】前述のような方法で精密コンベアの舟40に正しい方向に向けた縫合針19が装置されると、これが自動スエージング装置(図示していない)へ移送され、ここで縫合針に縫合糸が固定的に装着される。図16(a)と図16(b)に図示してあるストップ・アセンブリ80は、縫合針スエージング装置の目的の場所の端部へ舟が到着したときに縫合針を運搬するコンベアの舟40のハード・ストップを実行するための機構である。ハード・ストップ・アセンブリ80のブレード82は舟40の上の縫合針の位置の精密調整を提供する。より特定すれば、ブレード82は自動スエージングを行うために必要な最終位置から0.001インチ以内に縫合針の方向を合わせる。

【0065】本発明についてこれの好適実施例を参照して部分的に図示しまた説明したが、形態や細部における前述のまたその他の変更が添付の請求項の範囲においてのみ制限されるべき本発明の趣旨と範囲から逸脱することなく成し得ることは当業者には理解されよう。 【0066】本発明の具体的な実施態様は、次の通りである。

- (1) 縫合針供給装置はコンベア手段を駆動するための 駆動手段を含み、ロボット制御手段が制御手段で受信す る第1の信号を生成して前記コンベア手段を前記駆動手 段に送らせるように前記制御手段へ要求することを含む 請求項1に記載の縫合針供給装置のための制御システム。
- (2) 前記制御手段は前記コンベア手段が送りを終了し

てドエル周期に入っていることを表わす画像追跡手段で 受信する第1の信号を生成することを含む実施態様1に 記載の縫合針供給装置用制御システム。

- (3) 前記画像追跡手段は1台またはそれ以上のカメラの各々の視野内にある1つまたはそれ以上の所定の位置の各々で前記コンベア手段上の前記縫合針のビデオ画像を取得するために前記1台またはそれ以上のカメラ手段を含む請求項1に記載の縫合針供給装置用制御システム。
- (4)前記カメラの各々はこれに関係した複数の撮影パラメータを有し、前記画像追跡手段は前記ビデオ画像から得られた縫合針のパラメータと処理しようとしている現在の縫合針のバッチに関係のある1つまたはそれ以上の受け入れ可能な縫合針パラメータとを比較するための手段を含み、前記1つまたはそれ以上の縫合針パラメータは縫合針半径、縫合針の角度、および縫合針の幅を含むグループから選択されることを特徴とする実施態様3に記載の縫合針供給装置用制御システム。
- (5)前記画像追跡手段は前記縫合針の連続画像を記録し前記縫合針の前記画像がここから位置座標データを得るために受け入れ可能になるまで各々の連続画像の間で1つまたはそれ以上の画像パラメータを調節することによって縫合針の前記画像を自動的に強調するための手段を含むことを特徴とする請求項1に記載の縫合針供給装置用制御システム。
- (6)前記撮影パラメータが前記カメラにおける視野の大きさと絞りの制御ならびに前記カメラにおける撮影システム照明制御を含むことを特徴とする実施態様5に記載の縫合針供給装置用制御システム。
- (7)前記ロボット制御手段は前記ロボットについて各々の認識した縫合針の位置と方向についての現在のデータを取得するために前記メモリー手段を自動的に検索し、全キロ戊と制御手段は現在のドエル周期で前記メモリー手段内で利用できる位置および方向データが無い場合に前記コンベア手段を更に送るように前記制御手段で受信する前記第1の信号を生成することを特徴とする実施態様1に記載の縫合針供給装置用制御システム。
- (8) 前記位置と方向に関するデータは前記ロボットに対する各々の認識縫合針の位置座標を含み、前記制御手段は前記1つまたはそれ以上のロボットの各々の前記把持手段が前記位置座標において前記1つまたはそれ以上の縫合針を拾い上げられるように成し、前記ロボット制御手段は更に前記ロボット把持手段で前記1つまたはそれ以上の縫合針を拾い上げたことを表わし前記制御手段が受信する第2の信号を生成することを特徴とする請求項1に記載の縫合針供給装置用制御システム。
- (9) 前記嵌合装置は前記処理位置へ前記縫合針を送る ため該装置に付属する駆動手段を有する第2のコンベア 手段の上に配置され、前記ロボット制御手段は前記第2 のコンベア手段の前記送りを一旦停止してこれのために

第2のドエル時間を生成するように前記制御手段へ要求 し前記制御手段が受信する第3の信号を生成することを 特徴とする実施態様8に記載の縫合針供給装置用制御シ ステム。

- (10)前記制御手段は前記ロボット把持手段が前記第 2のドエル時間の間に前記嵌合装置へ前記縫合針を配置 し得ることを表わし前記ロボット制御手段で受信する信 号を生成することを特徴とする実施態様9に記載の縫合 針供給装置用制御システム。
- (11)前記ロボット制御手段は前記1台またはそれ以上のロボット手段が前記嵌合装置内に前記縫合針を配置したことを表わし前記制御手段で受信する第4の信号を生成し、前記制御手段が前記嵌合装置の第1と第2のあごでそこに配置された前記縫合針を掴めるように成してあることを特徴とする実施態様10に記載の縫合針供給装置用制御システム。
- (12)第1のコンベアを一旦停止させる段階(a)には前記ドエル時間の間に第1のコンベアが動かないようにさせることを制御手段に要求する前記ロボット手段からの第1の制御信号を生成する段階を更に含む請求項2に記載の1つの場所から別の場所へ手術用縫合針を供給するための自動供給装置を制御する方法。
- (13)前記ドエル時間の間の前記コンベア上の前記縫合針を画像追跡して前記1つまたはそれ以上のロボット手段のために受け入れ可能な縫合針の位置を決定する前記段階(b)は、(a)前記第1のコンベア手段が前記ドエル周期にあることを表わす前記画像追跡手段のための信号を生成する段階と、(b)前記コンベア手段上の1つまたはそれ以上の所定の位置に各々が視野を有する1台またはそれ以上のカメラ手段から前記縫合針の画像を取得する段階と、(c)前記画像に存在する認識可能な縫合針の位置座標を調べるために前記画像を処理する段階と、(d)前記位置座標をメモリー手段に入力して前記ロボット手段からアクセスできるようにする段階とを更に含むことを特徴とする請求項2に記載の1つの場所から別の場所へ手術用縫合針を供給するための自動供給装置を制御するための方法。
- (14)処理段階(b)において(a)前記画像から識別した縫合針の1つまたはそれ以上の縫合針パラメータの値を調べる段階であって、前記1つまたはそれ以上の縫合針パラメータは縫合針の半径と、縫合針の角度と、縫合針の幅とを含むグループから選択されることと、
- (b)前記画像から得られた前記縫合針のパラメータ値の各々を現在処理中の縫合針のバッチに付随する受け入れ可能な縫合針のパラメータ値の所定範囲と比較する段階とを更に含むことを特徴とする実施態様13に記載の1つの場所から別の場所へ手術用縫合針を供給するための自動供給装置を制御するための方法。
- (15)前記供給装置を較正するための画像強調段階を 更に含み、前記強調段階は、(a)前記追跡段階の間に

前記縫合針の1つの一連の画像を連続的に取得する段階と、(b)前記縫合針の前記画像が受け入れ可能な縫合針の位置を調べるためのデータを得るために受け入れ可能になるまで、各々の連続画像の間に視野の大きさと、前記カメラの絞り制御と、前記かめらの画像システムの照明制御を含むグループから選択した1台またはそれ以上の複数のカメラの撮影パラメータを調節する段階とを含むことを特徴とする請求項2に記載の1つの場所から別の場所へ手術用縫合針を供給するための自動供給装置を制御するための方法。

(16)前記処理段階(b)は前記視野内に位置する縫合針が相互に重なり合っていないか調べる段階を更に含む実施態様13に記載の1つの場所から別の場所へ手術用縫合針を供給するための自動供給装置を制御するための方法。

(17)前記ロボット手段から前記制御手段へ受け入れ可能な縫合針の位置が利用できない場合に前記第1のコンベア手段を送るように前記制御手段に要求する第2の制御信号を生成する段階を更に含む実施態様12に記載の1つの場所から別の場所へ手術用縫合針を供給するための自動供給装置を制御するための方法。

(18)前記縫合針各々を嵌合装置内に配置する段階

(d)が(a)前記縫合針嵌合装置を載置した前記第2のコンベアを一時停止させて前記供給システムのために第2のドエル時間を作り出す段階と、(b)前記第2のドエル時間の間に前記縫合針嵌合装置内へ把持している縫合針を配置するように前記1台またはそれ以上のロボット把持手段に指示する制御信号を生成する段階とを含むことを特徴とする請求項2に記載の1つの場所から別の場所へ手術用縫合針を供給するための自動供給装置を制御するための方法。

(19)前記方法は前記嵌合装置の一対のあごが前記ロボット把持手段により前記縫合針をここに載置した後で把持できるようにするための信号を生成する段階を含むことを特徴とする実施態様18に記載の1つの場所から別の場所へ手術用縫合針を供給するための自動供給装置を制御するための方法。

(20)押し棒手段を作動させて前記一対の嵌合あごの一方のあごを後退させこれらの間に前記縫合針を配置できるようにする段階を更に含み、前記作動させる段階は前記一対の嵌合あごの間に前記縫合針を配置する前に行われることを特徴とする実施態様18に記載の1つの場所から別の場所へ手術用縫合針を供給するための自動供給装置を制御するための方法。

(21)前記第2のコンベア手段に載置されるときに前記縫合針の方向を揃える段階を更に含むことを特徴とする実施態様18に記載の1つの場所から別の場所へ手術用縫合針を供給するための自動供給装置を制御するための方法。

[0067]

【発明の効果】本発明は前進するコンベア上に無作意に 位置する縫合針を嵌合装置へ自動的に搬送しさらに自動 縫合針スエージング装置へ搬送するための縫合針供給装 置のための制御システムが得られる効果がある。

【0068】さらに本発明は、頻繁な手作業からオペレータを事実上解放する経済的な経合針の位置揃え装置が得られる効果がある。

【0069】さらに本発明は、縫合針の位置揃え機能の完全性を維持し位置揃えし方向を揃えた縫合針を完全自動縫合針スエージング装置へ高速かつ効率的に搬送できるようにする自動縫合針位置揃え装置のためのロボット制御システムが得られる効果がある。

【0070】さらに本発明は、前進するコンベア上に無作意に位置する縫合針を嵌合装置へ自動的に搬送しさらに自動縫合針スエージング装置へ搬送するための縫合針供給装置のための制御システムが得られる効果がある。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の縫合針位置揃え装置における処理工程を示すブロック図である。

【図2】カシメ端85と円筒状部分83を有する手術用 縫合針を示す。

【図3】<u>本発明の縫合針位置揃え装置20の立面図である。</u>

【図4】第1と第2のコンベア手段の上部にあるロボット・アセンブリと各々の縫合針の位置を追跡するための 2台のビデオカメラを含む追跡手段と前記データを処理 するための制御システム手段を示す縫合針位置揃え装置 の側面立面図である。

【図5】一本ずつ縫合針を取り出し半透明のコンベア上 に配置するための縫合針供給手段の詳細側面図である。

【図6】(a)は、方向を揃えた縫合針に嵌合しこれを保持してスエージング部へ送るためのあごを有する精密コンベアの舟の詳細図、(b)は、(a)に図示したボート部の線5~5に沿う精密コンベアの舟の詳細立面

図、(c)は、自動スエージングのために方向を揃えた 縫合針を配置するために延出した可動あごを有する精密 コンベアの舟の詳細図である。

【図7】前記精密コンベアの舟のあごを作動させるロボット積荷ソレノイドの側面図である。

【図8】本発明の供給制御システムの制御タスクの各々についての制御とデータの流れを示す略図である。

【図9】(a),(b)は、本発明の縫合針供給制御システムが実行すべき各種のロボット制御、視覚制御、コンベア送り作業についての流れ図である。

【図10】本発明の縫合針供給制御システムが実行すべき各種のロボット制御、視覚制御、コンベア送り作業についての流れ図である。

【図11】本発明の縫合針供給制御システムが実行すべき各種のロボット制御、視覚制御、コンベア送り作業についての流れ図である。

【図12】(a),(b)は、本発明の縫合針供給制御システムが実行すべき各種のロボット制御、視覚制御、コンベア送り作業についての流れ図である。

【図13】(a)は、自動スエージ加工の前に縫合針がコンベアの舟に均一な方向に並ぶようにする縫合針ロールオーバー(すき上げ)の側面図と、(b)は、(a)の線9~9に沿ってみたすき上げ部の正面図である。【図14】(a)~(c)は、精密コンベアの舟40の上に縫合針を一方向に並べるすき54を示す正面図である。

【図15】(a)は、コンベアの舟40の嵌合あご内部で縫合針19の向きを更に揃えるための縫合針ハードストップ・アセンブリ95の側面図、(b)は、コンベアの舟40の嵌合あご内部で縫合針19の向きを更に揃えるための縫合針ハードストップ・アセンブリの上面図である。

【図16】(a)は、コンベアの舟40の上で縫合針の向きを更に揃えるためのストップ・アセンブリの側面図、(b)は、(a)の線11~11に沿ってみたコン

ベアの舟40の上で縫合針の向きを更に揃えるためのストップ・アセンブリの正面図である。

## 【符号の説明】

- 120 PLC
- 150 ロボット制御タスク
- 155 FIFO
- 160 画像制御タスク
- 180 コンベア運転制御タスク
- 190 コンベア始動タスク
- 195 SCADAノード・インタフェースタスク
- 240 タスクマネージャ
- 260 制御パネルタスク
- 270 レンズ制御タスク

## 【手続補正2】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】全図


【補正方法】変更

【補正内容】


[図2]






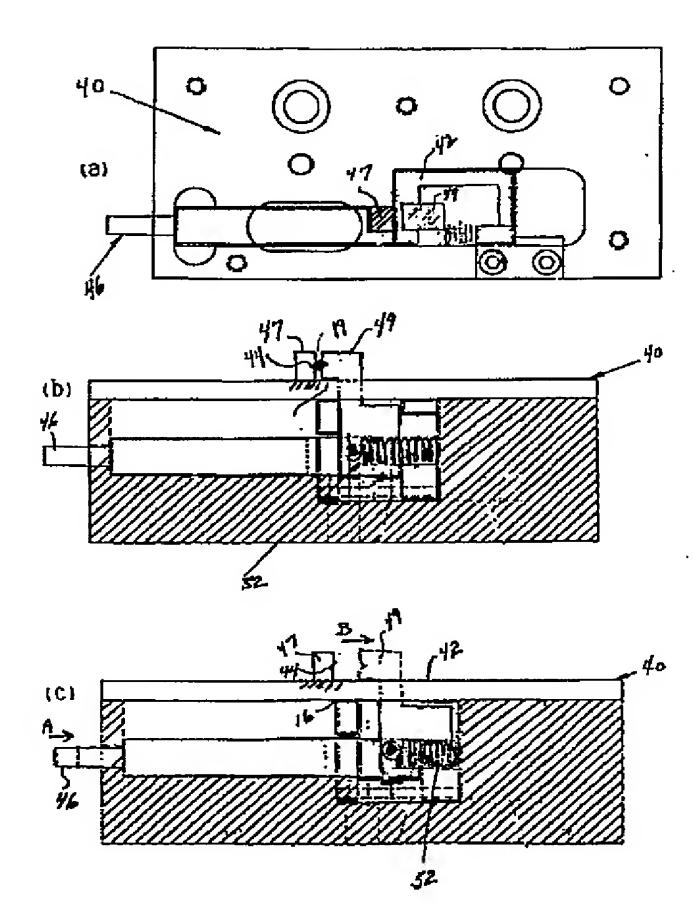


【図1】

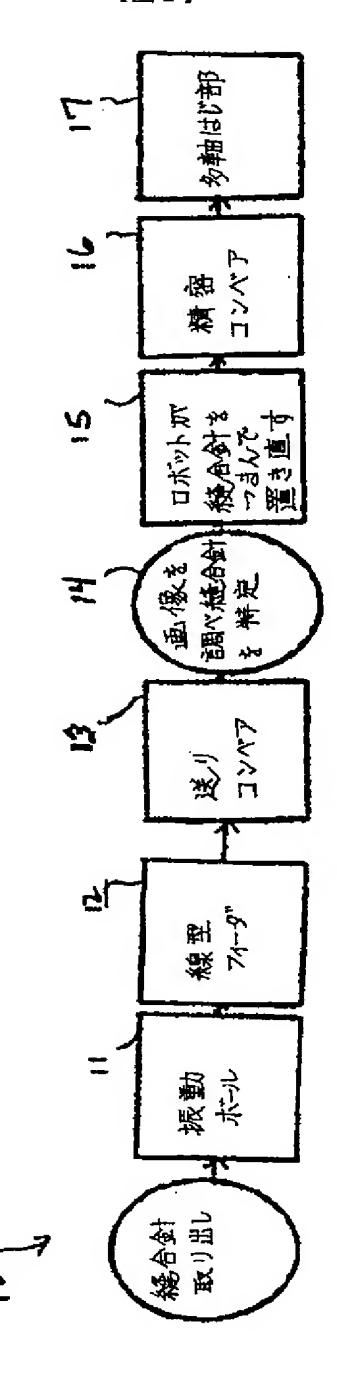


[図3]

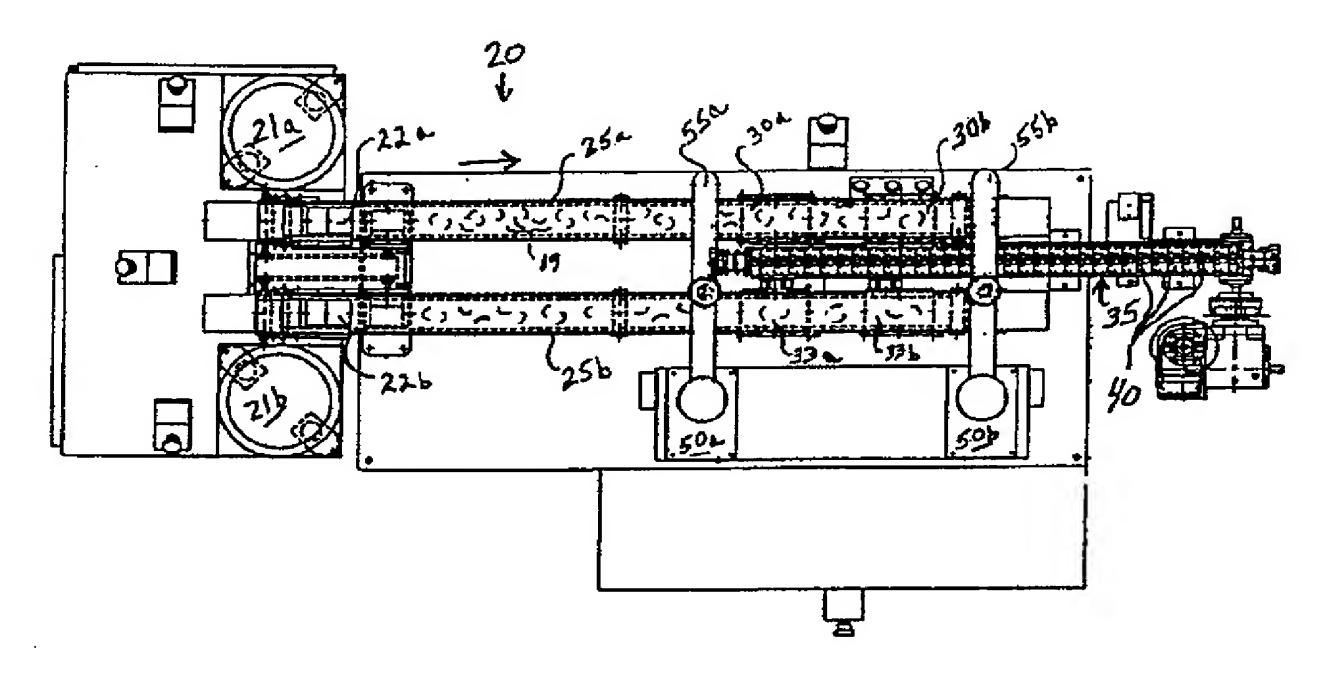


【図4】

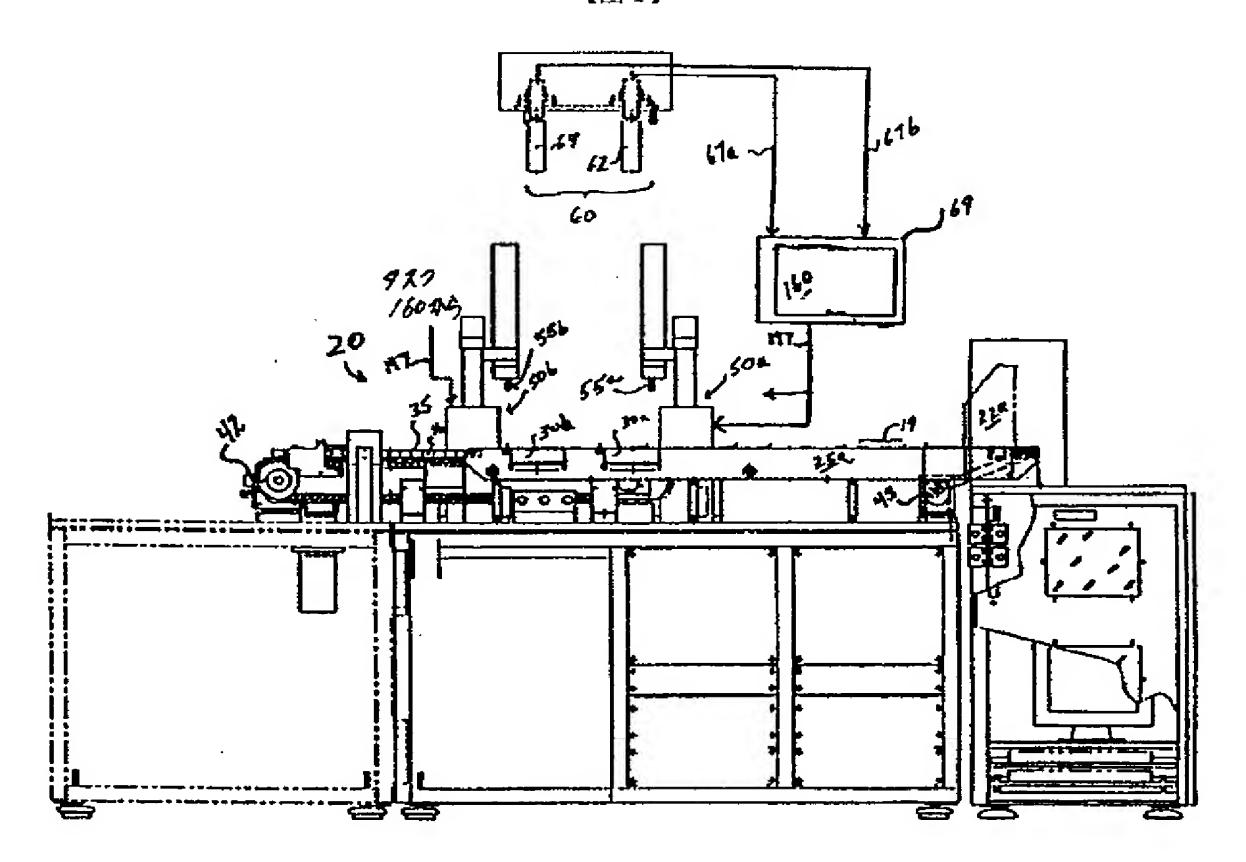


【図5】

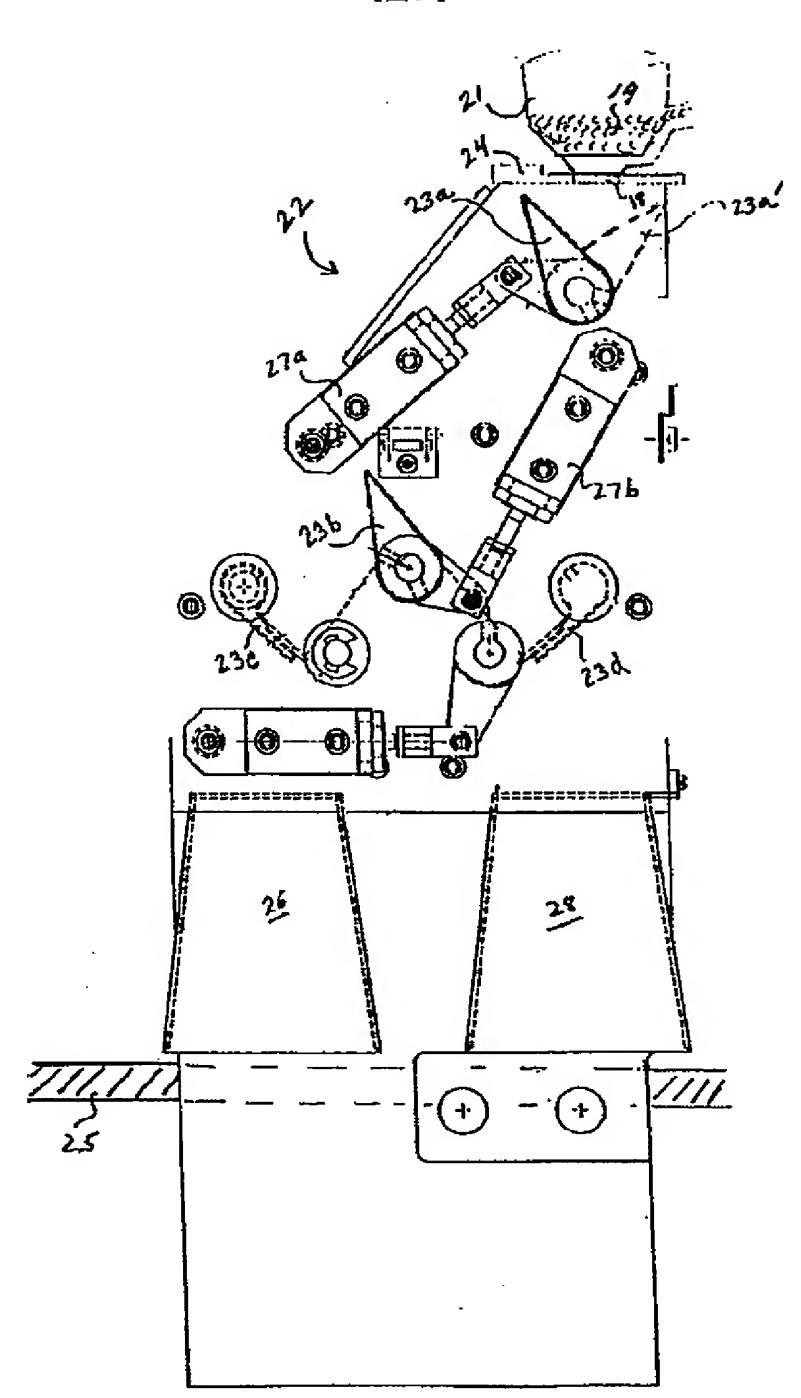


【図7】

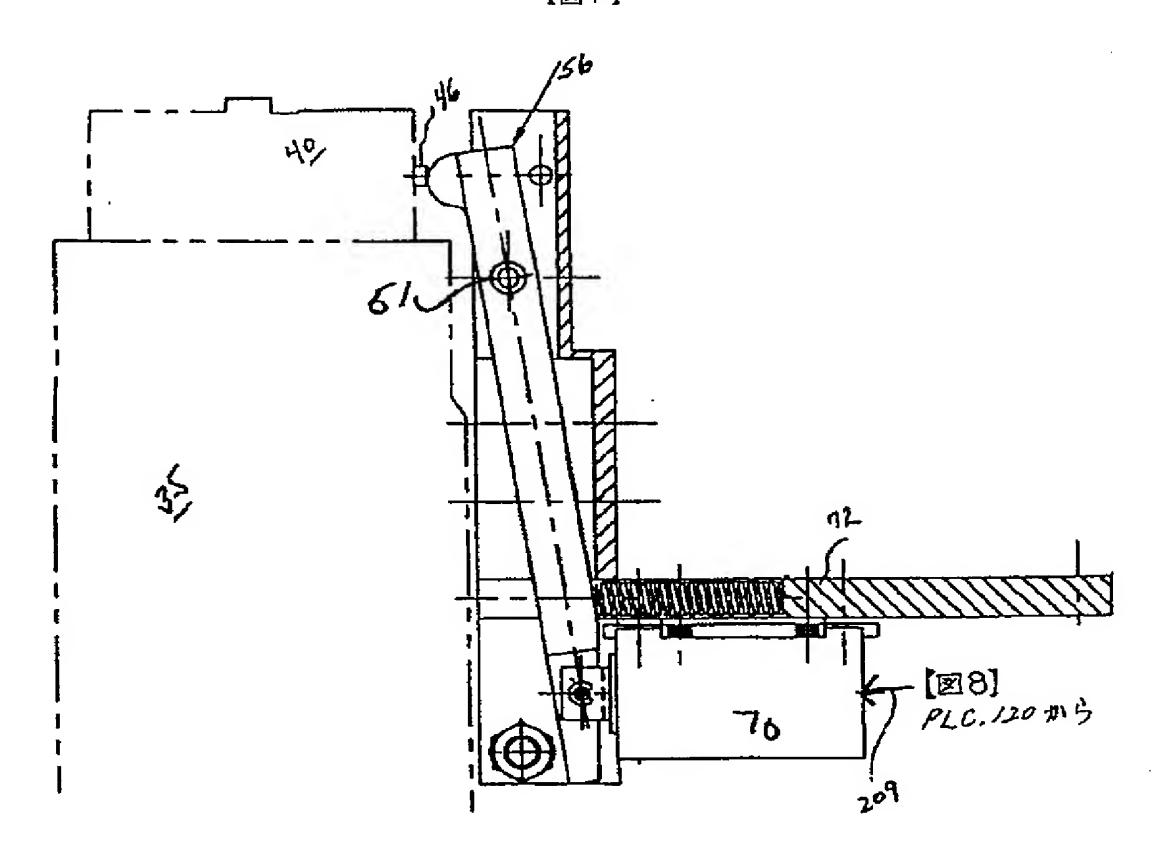


[図10]

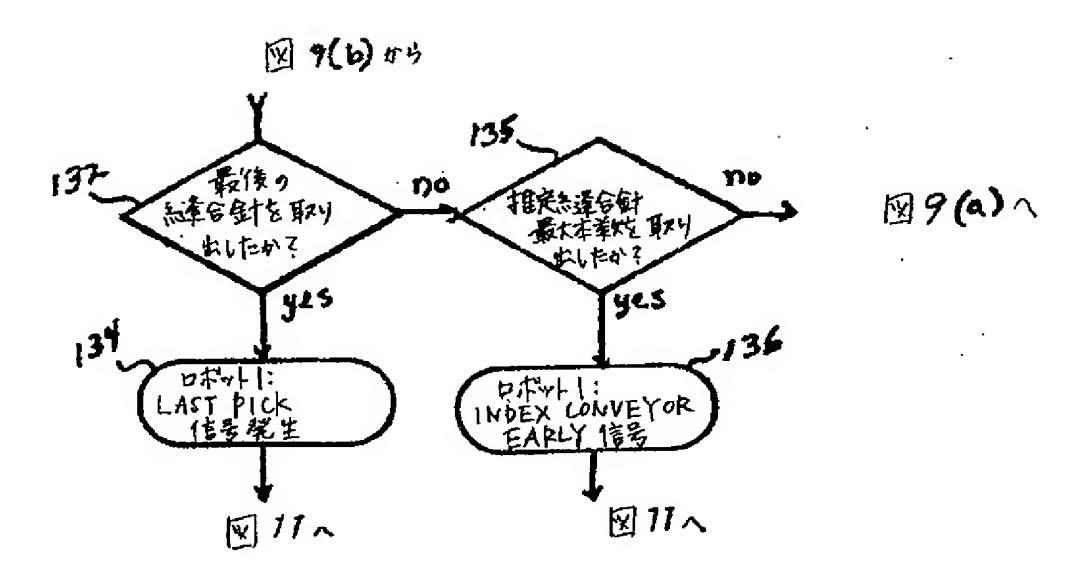


[図8]

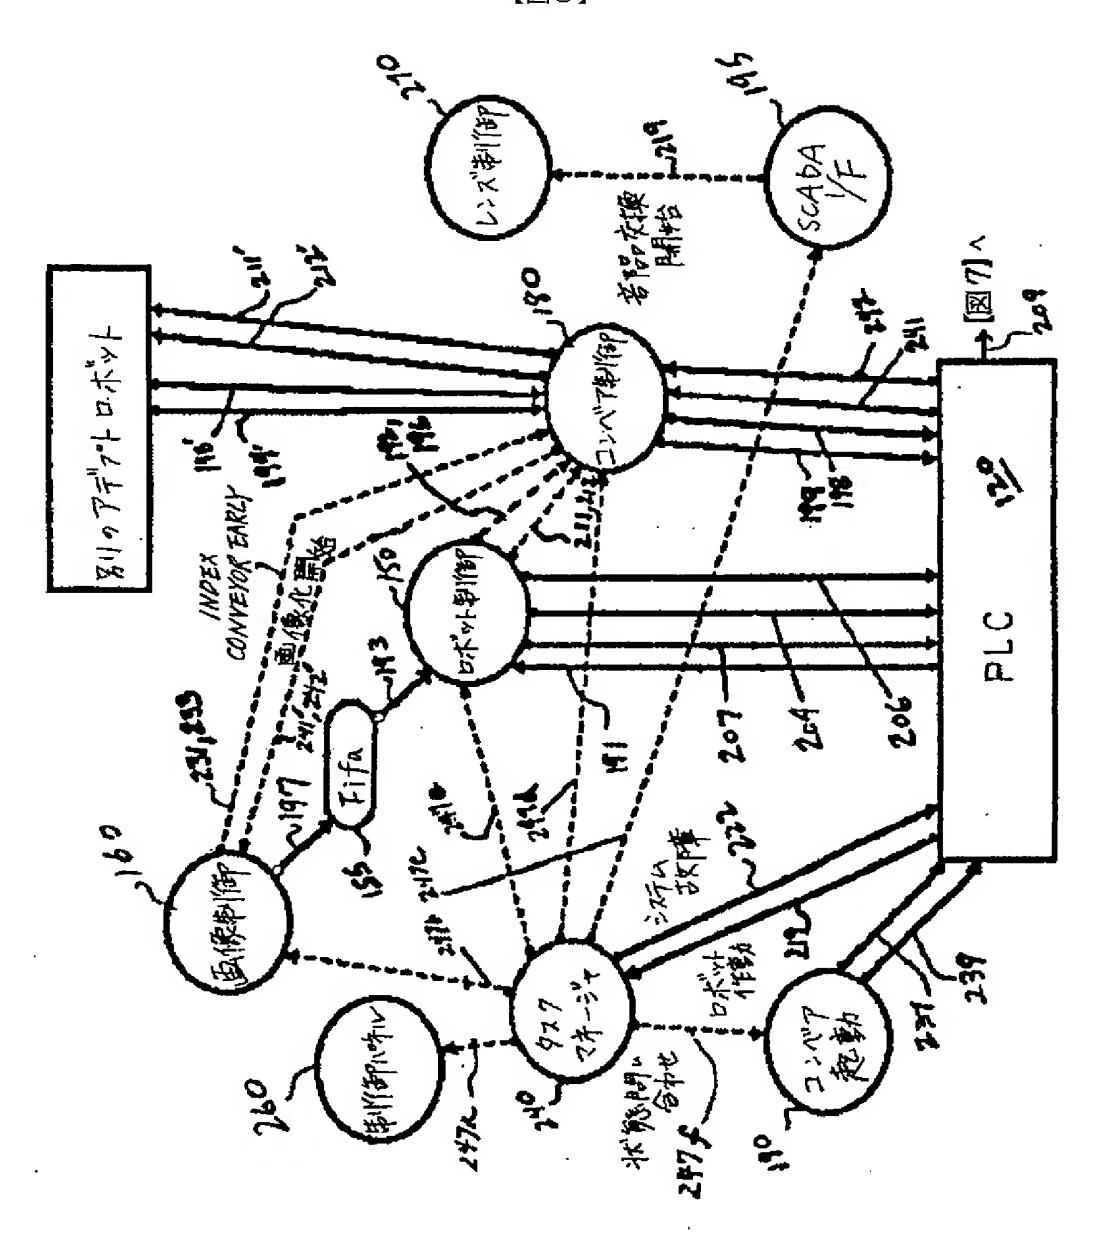


【図9】

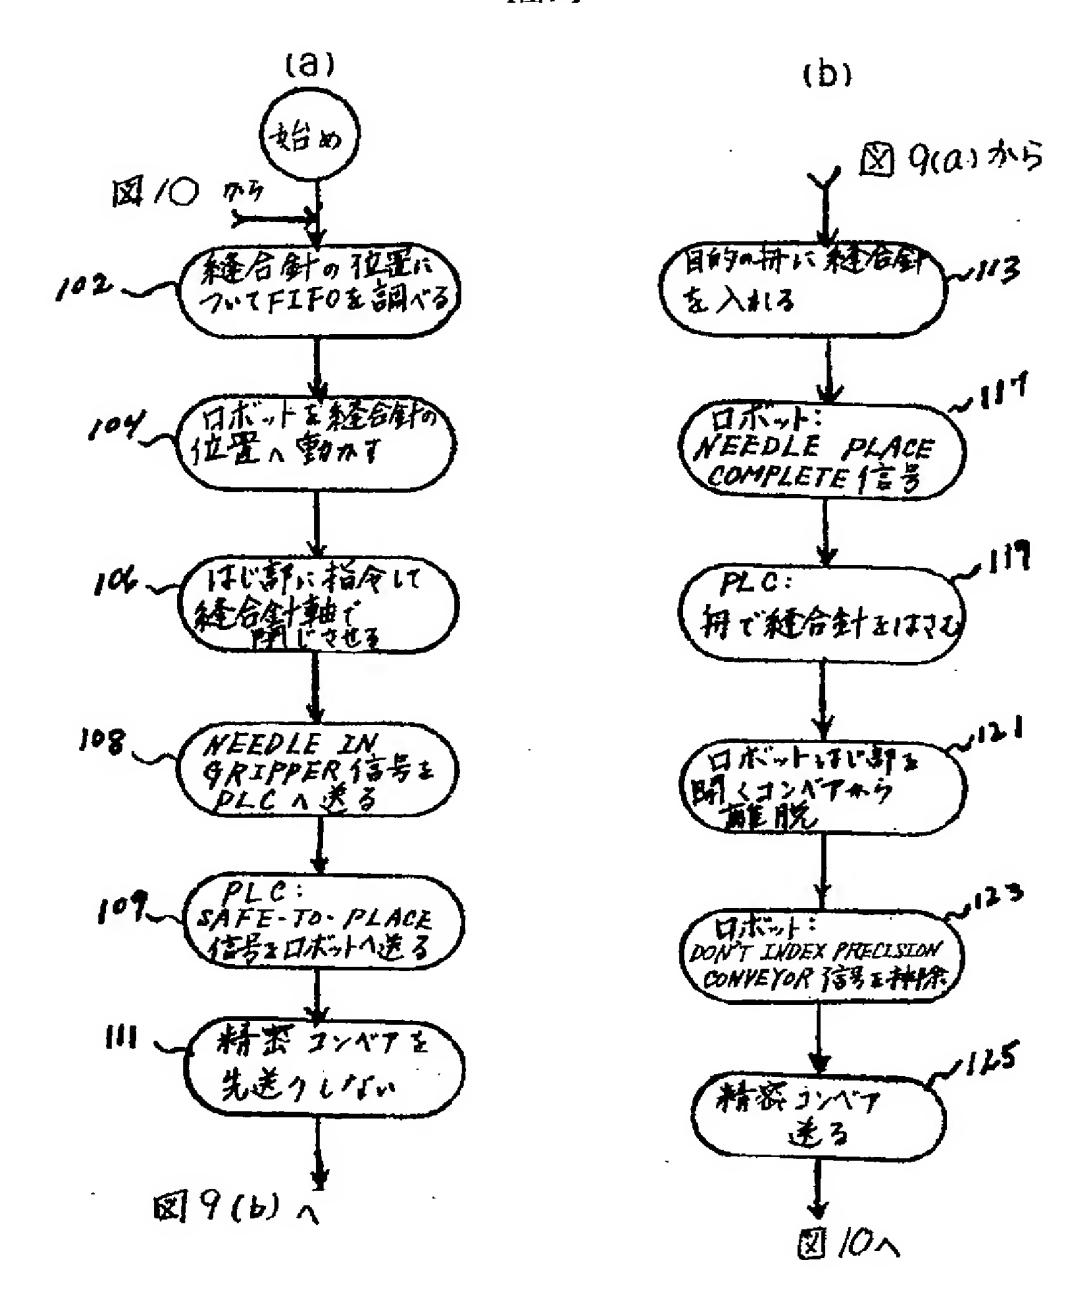


【図11】

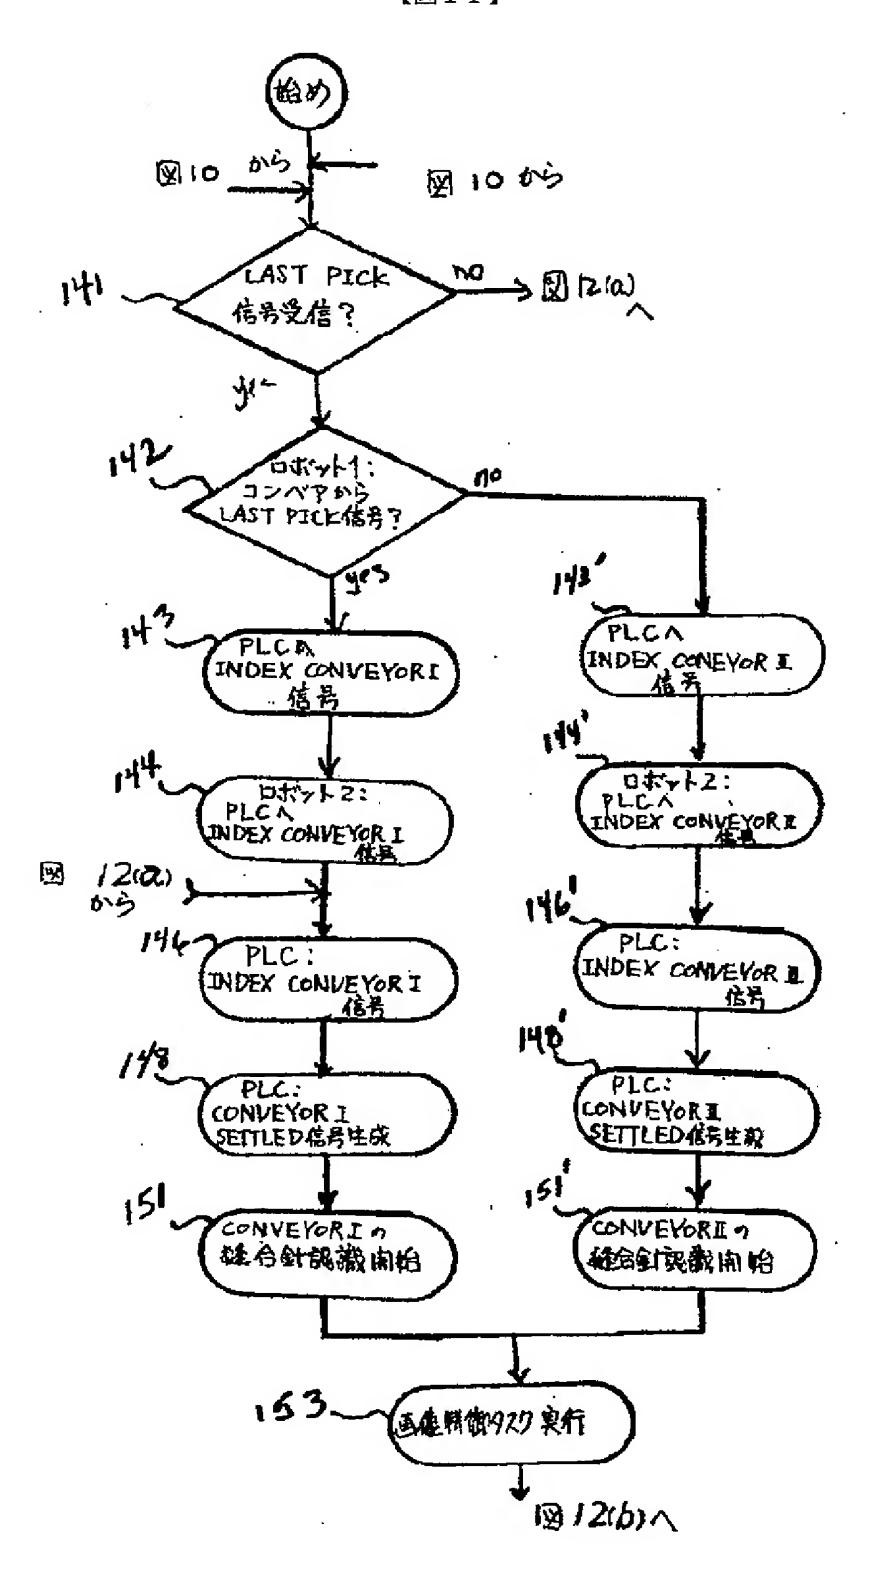


【図12】

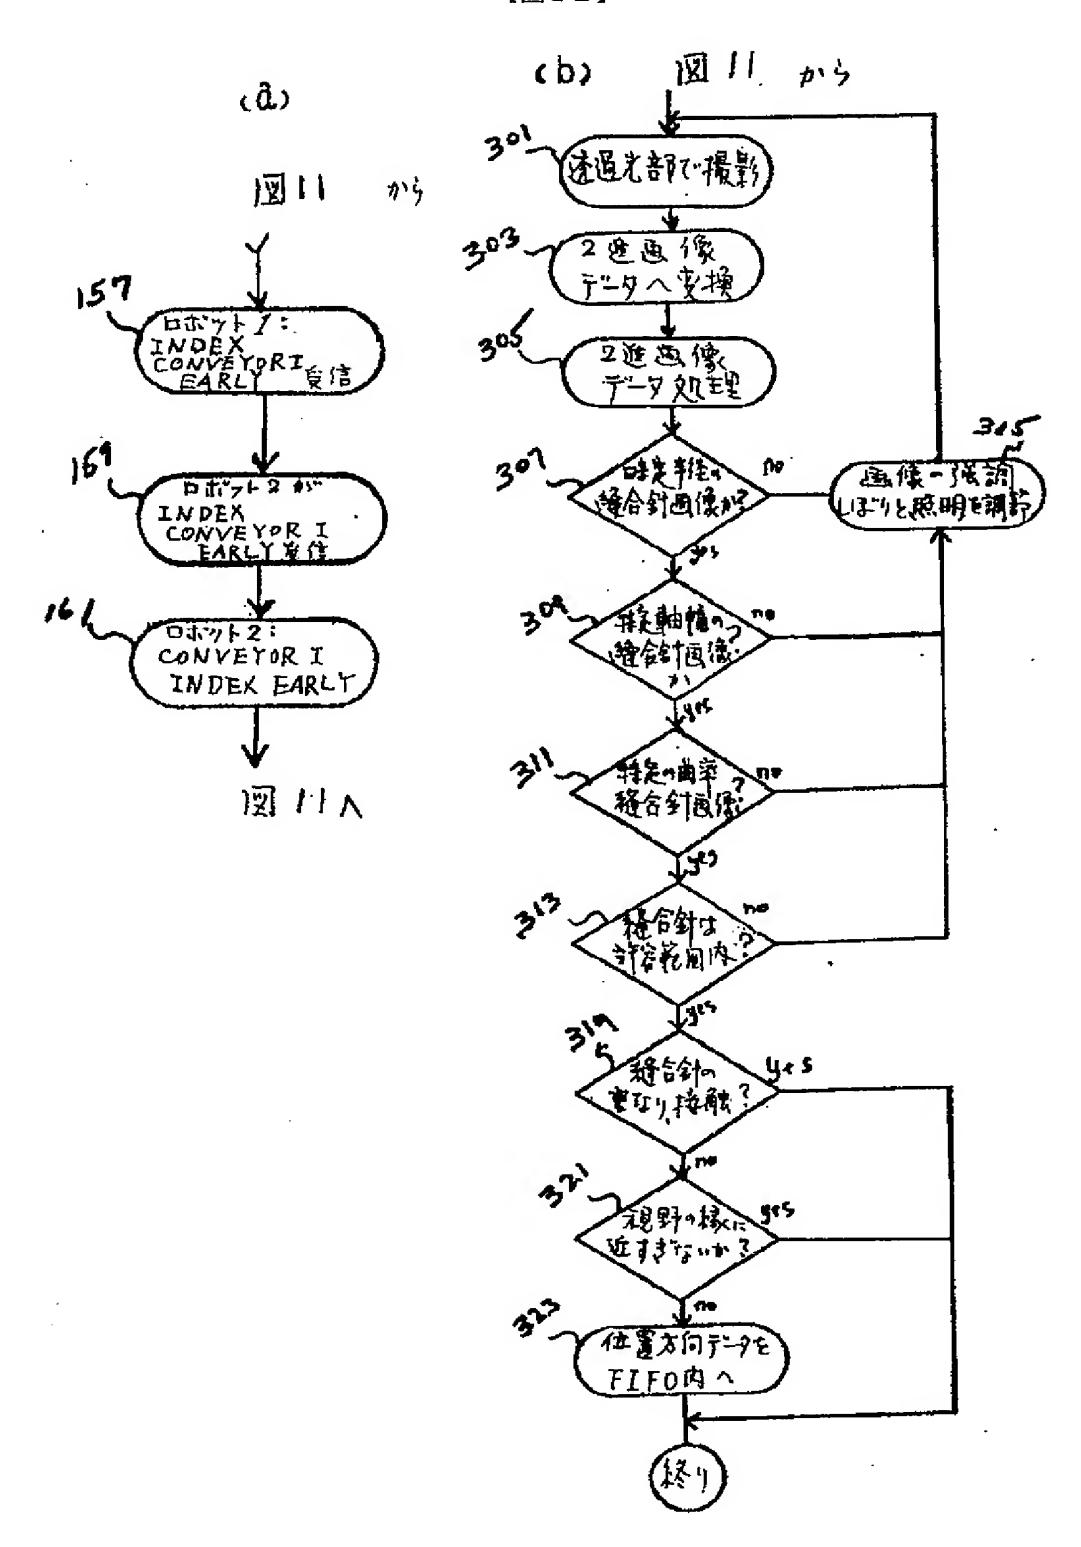


【図13】

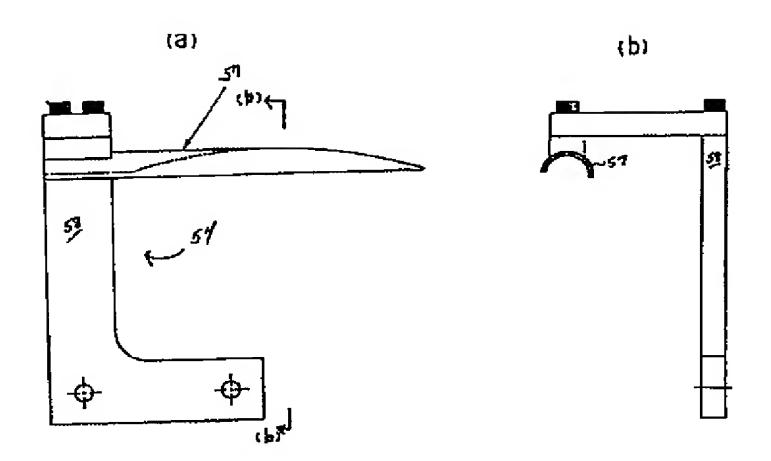


【図14】

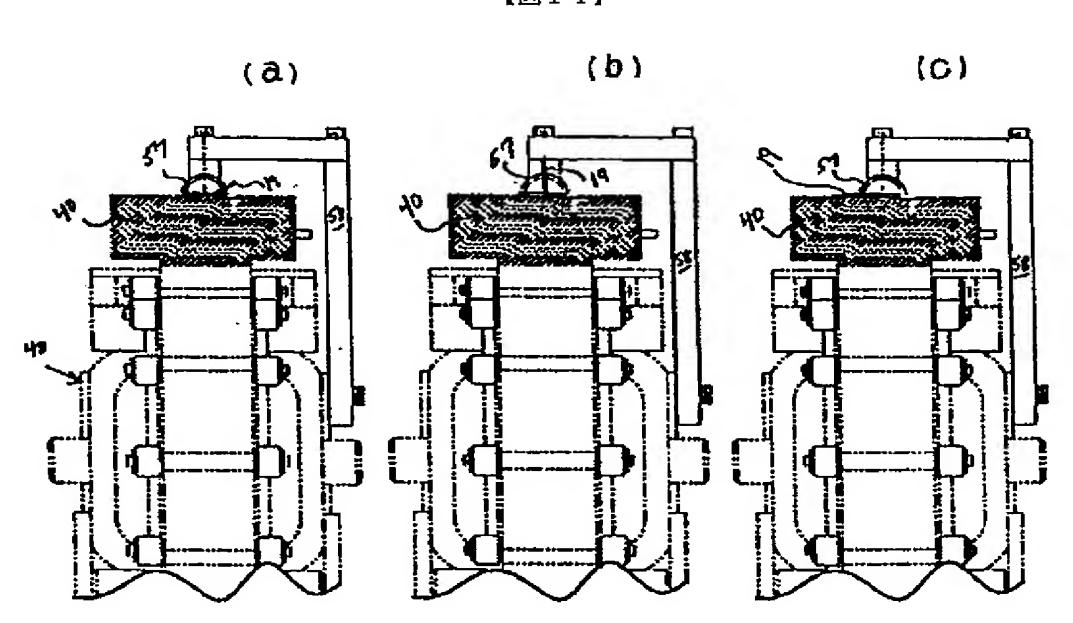


【図15】

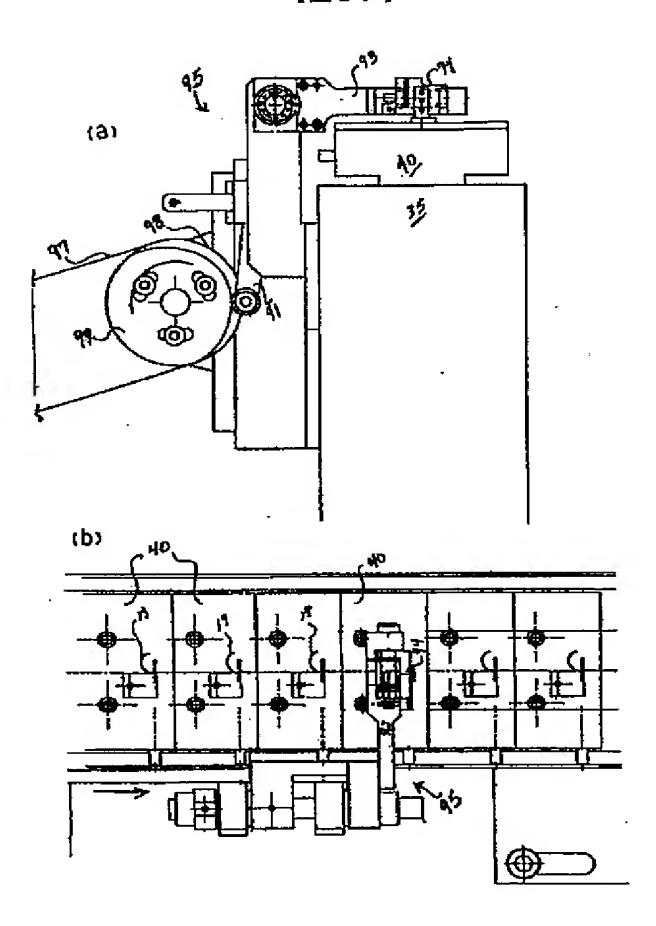

【図16】

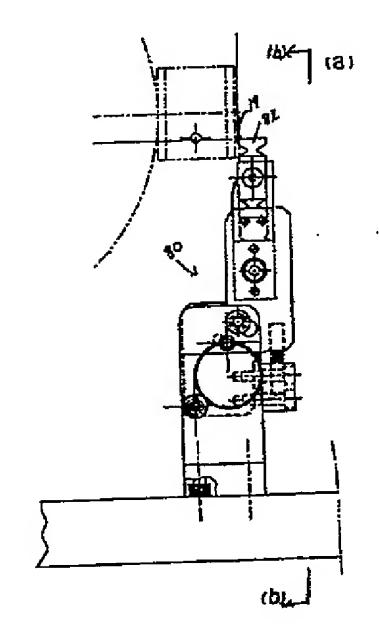

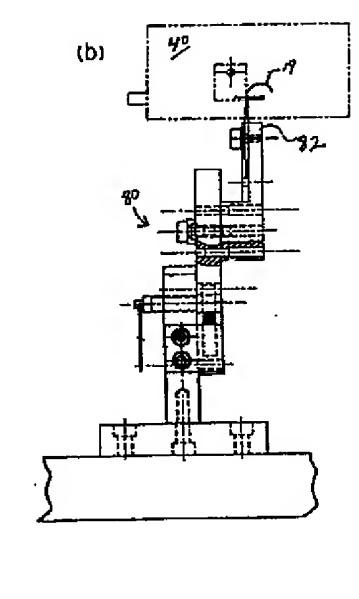

4. 13

# フロントページの続き

(72)発明者 デニス・ピー・ヨスト アメリカ合衆国、19087 ニュージャージ ィ州、ウェイン、マウンテンビュー・ドラ イブ 1705